

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019年9月2日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2019年8月19日	作業時間：	Hr
顧客名	御茶園通り歯科クリニック	様	TEL：029-291-8884
所在地	茨城県水戸市千波町462-6	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2016年6月 日 保証期間 内 口 外	付属品	
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年回目	定期点検シール記入	<input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付	<input type="checkbox"/>

装置情報	製造番号：100119	運転回数：###	運転回数リセット： <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施
------	-------------	----------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・滅菌終了時に水が残留する

原因

・蒸気弁もしくは排蒸弁が閉じきっていない可能性

処置、作業内容

蒸気弁、排蒸弁交換

定期メンテナンス実施

各種調整、プログラム更新、運転動作確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・蒸気弁		1		
2	・排蒸弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
1. 有償 2. 無償			部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計	※定期メンテナンスに含む	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年9月3日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '19/08/20 富田	環PJ '19/08/19 三宅

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様	名称 御茶園通り歯科クリニック	製造番号 100119	点検 実施日 2019年8月19日	ご承認印 
	住所 茨城県水戸市千波町462-6	運転回数 1439 回	点検 実施者 HIアグリテック 三宅	
	納入場所	サービス形態 定期メンテナンス	モリタ 担当者 モリタ水戸営業所	

計装(安全)

- 圧力計ゼロ設定
- ドア**
 - プラケットの溶接状況確認
 - ドアカバーのねじ締みの確認
 - ドアセンサ作動確認
 - ドアロックセンサ作動確認
 - ドアロックピンの動きの確認
 - 内蓋のキズ・汚れ
 - 運転中のドアからの水漏れ
- 缶体**
 - 剥れ・キズ・腐食・汚れの有無
 - 缶内温度センサの汚れ
 - トレー側・滅菌トレー(網バスケット)の破損、汚れ
 - 缶内フィルタの損傷・汚れ
- 配管系**
 - テフロンチューブ・継手の損傷、漏れ
 - シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
 - 給気弁の動作確認
 - 排蒸弁の動作確認
 - 真空・排気弁の動作確認
 - 蒸気弁の動作確認(3方弁)
 - 回水弁の動作確認(3方弁)
 - 排水コネクタの漏れ・破損
 - 安全弁(缶内)の漏れ
 - 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
 - ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- 蒸気発生器からの漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- サーモスタートの設定温度確認
- 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ソケット他溶接割れ・漏れ
- 蒸気発生器からの漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- サーモスタートの設定温度確認
- 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ

真空ポンプ

- 真空到達速度(P1)の確認

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- シリコンチューブの折れ、裂けの確認
- 盖の損傷・割れ
- フロートセンサー(L)の作動確認
- フロートセンサー(H)の作動確認

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
- フロートスイッチの作動確認

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター締み確認
- 端子の締み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- SD基板の腐食の確認

外装・設置

- 設置場所の水平確認
- 本体のフロント側が高いことの確認
- アジャスタの締み・破損の確認
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新
- SDカードへの書き込みの確認

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価

- B&Dテスト実施
- コンパクトPCDによる判定
- TESTバキューム
- 温度センサーの調整(VR調整)

運転確認

() 合 () 否

インジケータ貼り付け



※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
・ドアパッキン	1
・蒸気弁	1
・排蒸弁	1

株式会社HIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030