

# 修理報告書（引取り修理）

修理依頼  
番号

3 2 8 4

No. 1 2 0 8 2 3

|     |       |                      |      |  |     |            |
|-----|-------|----------------------|------|--|-----|------------|
| 配布先 | 納入先   | 新鋭工業販売（株） 静岡営業所 殿    |      |  | 機種  | ONW-10     |
| 客先  | 所在地   | 静岡県御殿場市東田中1431-15    |      |  | 機番  | 000446     |
| 環営  | ユーザー名 | 東山クリニック 様 総合メンテナンス契約 |      |  | 納入日 | 平成17年9月30日 |
| 防品  | 点検者   | 中澤一裕                 | 作業時間 |  | 受付日 | 平成24年7月5日  |
|     | 返送先   | 納入先と同じ               |      |  | 発送日 | 平成24年8月18日 |
| 計   | 3     |                      |      |  |     |            |

## 修理依頼・苦情内容

排水スピードが遅い。水位レベルセンサー不良

## 不具合原因（故障箇所）と処置

### 〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水チューブの詰まりが抵抗になり、排水スピードが遅くなりました。  
排水システムの分解清掃と排水ポンプを交換して復旧しました。

総合点検契約に伴い劣化した部品を交換しました。

写真：交換部品一式



### 〔2〕修理・点検内容

- 内部清掃、部品取り付け
- オゾン水濃度測定：0.42～0.52mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常  
酸素濃度：93.1％ 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.119～0.208 MPa（AC100V, 60Hz）
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
- 運転カウンタ：1855

一以上一

## 交換部品

| 部品番号 | 部品名称       | 数量 | 備考            |
|------|------------|----|---------------|
|      | フタパッキン     | 1枚 |               |
|      | 排水シリコンチューブ | 1本 |               |
|      | 排気ダクトホース   | 1本 |               |
|      | 水位センサー     | 3本 | LVL、LVH1、LVH2 |
|      | フタスプリング    | 4個 |               |
|      | オゾンセンサ     | 1個 |               |
|      | 排水ポンプ      | 1台 | P-3           |
|      |            |    |               |

承認



審査



作成

H24. 8. 23  
中澤