

株式会社IHシバウラ 環サ 安田M、品証 塚本S

岡山 FAX(086) 942-9030

IC Clave IC Washer 不具合報告書

TEL 043-496-0007 FAX

支店名	モリタ北関東支店	担当者名	山口 様
ユーザー名	あい歯科クリニック	お客様担当者	
納品年月日	2015/10/20	機種名/機番	IC W/100016
発生年月日	2015/11/2	発生場所	千葉県印旛郡酒々井町中川58-4

不具合内容

●内容

11月2日(月) 乾燥工程中か消毒工程終了直前あたりにエラー3【凝縮タンク満水】発生 当日にエムシーサービス千葉にて対応

●原因

・凝縮タンク排水ポンプP201が接続されていなかったため認識せずエラー発生 ※上記箇所接続確認にて復旧 設置時、搬送時に外れたか製造時からそうだったかは不明

廣 15/11/06 瀬

回答

【記入欄】

岡山検査で、凝縮タンクの配線を外して検査を行っている。 検査後の接続をしなかったものと思われる。 <今後の対策> 検査方法を見直す。 フロートが水で浮くことを確認しているが、初ロットで全て問題なく浮くことは確認できている。 針金などで、フロートを浮かせて、その後、下にちゃんと戻ったかどうかを確認する。 仮に戻らなかった場合は、エラーが出続けるため処置漏れはありえないため。

以上

菊池 15/11/13

環制開 中村 15/11/12

環境 西村 15/11/12