

点検・修理報告書

発行日：2019 年 12 月 11 日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2019 年 11 月 1 日 ※再点検 12月 5日		作業時間： Hr
顧客名	木村デンタルオフィス仙川 様	TEL： 03-5384-6500	
所在地	東京都調布市仙川町1-27-25		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 9 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13090022	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー30 缶体真空異常		
原因		
・ドアパッキンの劣化による真空漏れ (※10月7日に交換)		
・高性能ろ過フィルターの詰まりによる給気不良 (※10月7日に交換)		
・給水タンクキャップの劣化による給水不良 (※10月7日に交換)		
・給水タンク・排水タンク内の汚れによる異物混入		
・チャンバー内、ドア内蓋の汚れによる真空不良		
・真空ポンプ内ダイヤフラムの劣化による真空漏れ		
処置、作業内容		
真空ポンプ交換、給水ポンプ交換、各配管交換、ドアパッキン交換、高性能ろ過フィルター交換、給水タンクキャップ交換		
各種調整、清掃、運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・ドアパッキン		1		
2	・高性能ろ過フィルター		1		
3	・給水タンクキャップ		1		
4	・真空ポンプ		1		
5	・給水ポンプ		1		
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 12 月 13 日

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ部 '19/12/5 富田	環境PJ部 '19/12/5 安田