

点検・修理報告書

管理 No. 2018.12.14
発行日：2019 年 1 月 9 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2018 年 12 月 14 日		作業時間： 1 Hr
顧客名	ワカバウオーク歯科 様		TEL： 049-271-0896
所在地	埼玉県鶴ヶ島市富士見1-2-1 ワカバウオーク 2 F		ご担当 ー 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店		ご担当 照井 様
納入年月日	2017 年 3 月 20 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐		付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100204	運転回数：	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
シャットダウン			
原因			
・ドア右側からの水漏れによりSDカード基板に水が掛かり、ショート故障が発生。 ショートが発生した際、装置シャットダウンが発生したと考えられる。 (運転確認の結果、ドア右側より水漏れが発生した。SDカード基板についても水漏れによる故障を確認。)			
処置、作業内容			
・フェーズ2対策の一環であるEPDMの取り外しを実施。 ・SDカード基板の交換。			
特記事項			
・以前の修理対応時にもドア右側板金（EPDM取付け部）の修正を実施したが、同箇所からの水漏れであった。 今回もEPDMと板金に隙間が発生しており、隙間からの水漏れであった。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	SDカード基板		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

年 月 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 山 中 一 郎 

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者