

点検・修理報告書

管理 No. 20216
発行日: 2020年9月17日

クラスBオートクレープ IC Clave		
作業年月日	2020 年 9 月 7 日	作業時間: 8 Hr
顧客名	医療法人社団 一香会 あさか歯科医院 様	TEL: 048-813-8000
所在地	埼玉県さいたま市緑区道祖土2-16-15	ご担当 — 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店	ご担当 伊藤 様
納入年月日	2017 年 3 月 31 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品 —
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シ-#記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100234	運転回数: 3676回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.16 蒸気注入異常		
・定期メンテナンスの実施		
原因		
・蒸気弁の故障によるエラー発報 (チャンバー内に蒸気を供給する工程で電磁弁・蒸気弁が作動せず、エラー発報しました)		
処置、作業内容		
・電磁弁(蒸気弁)を交換いたしました。		
・定期メンテナンス作業を実施いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	三方電磁弁(蒸気弁)	762261270	1	¥12,000	定期保守点検に含む
2	ドアパッキン	762822980	1	定期保守点検に含む	定期保守点検に含む
3					
4					
5					
6					
7					
		1.有償 2.無償	部品代 合計		—
			技術料		—
			出張料		—
			合計		定期保守点検にてご請求

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 9 月 17 日

ご署名



修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '20/09/17 池	富 '20/09/17 田	三 '20/09/17 宅

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様	名称 あさか歯科医院	製造番号 100234	点検 実施日 2020年8月7日	JIS 承認 印	
	住所 埼玉県さいたま市緑区道祖土2-16-15	運転回数 3676 回	点検 実施者 IHアグリテック 三宅		
	納入場所 同 上	サービス形態 定期保守点検	モリタ 担当者		

計装(安全)

☒ 圧力計ゼロ設定

ドア

- ☒ ブラケットの溶接状況確認
- ☒ ドアカバーのねじ緩みの確認
- ☒ ドアセンサ作動確認
- ☒ ドアロックセンサ作動確認
- ☒ ドアロックピンの動きの確認
- ☒ 内蓋のキズ・汚れ
- ☒ 運転中のドアからの水漏れ

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 缶内温度センサの汚れ
- ☒ トレー・棚・減重トレー(網バスケット)の破損・汚れ
- ☒ 缶内フィルタの損傷・汚れ

配管系

- ☒ テフロンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の動作確認
- ☒ 排蒸弁の動作確認
- ☒ 真空・排気弁の動作確認
- ☒ 蒸気弁の動作確認(3方弁)
- ☒ 回水弁の動作確認(3方弁)
- ☒ 排水コネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(缶内)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ 蒸気発生器からの漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ サーモスタットの設定温度確認
- ☒ 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ 蒸気発生器からの漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ サーモスタットの設定温度確認
- ☒ 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 真空到達速度(P1)の確認

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブの折れ・裂けの確認
- ☒ 蓋の損傷・割れ
- ☒ フロートセンサー(L)の作動確認
- ☒ フロートセンサー(H)の作動確認

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動確認

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接触確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ SD基板の腐食の確認

外装・設置

- ☒ 設置場所の水平確認
- ☒ 本体のフロント側が高いことの確認
- ☒ アジャスタの緩み・破損の確認
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新
- ☒ SDカードへの書き込みの確認

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアーフィルターのつまり・汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ コンパクトPCDによる判定
- ☒ TESTバキューム
- ☒ 温度センサーの調整(VR調整)

運転確認

合	・	否
---	---	---

インジケータ貼り付け

【  】

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

交換部品	数量
・IC Clave用ドアパッキン	1

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030