

点検・修理報告書

発行日：2021 年 2 月 17 日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2021 年 1 月 25 日		作業時間： 3 Hr
顧客名	荒井歯科医院 様		TEL： 042-973-7611
所在地	埼玉県飯能市仲町6-15		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 2 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14070142	運転回数： 4109
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー10 蒸気発生器内高温異常		
・エラー31 缶内加圧異常		
原因		
・機械室のホコリと水ポンプフィルター内へのごみ等のつまりが起因する 給水不足がオーバーヒート（空焚き）を発生させたものと想定されます。		
処置、作業内容		
・ドアパッキン交換、バクテリアフィルター交換、給水タンク蓋補充		
・給水タンク・排水タンク・給水ポンプの清掃		
・電子基盤及び各所動作確認、機械室の埃の除去		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン		1 式	¥14,800	¥14,800
2	バクテリアフィルター		1 個	¥4,200	¥4,200
3	給水タンク蓋		1 個	¥8,400	¥8,400
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	¥27,400
				技 術 料	¥30,000
				出 張 料	¥7,500
				合 計	¥64,900

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 2 月 18 日

ご署名 荒井 のり子



修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
環境PJ品証 '21/02/09 菊池	環境PJサービス '21/01/05 富田	環境PJサービス '20/12/21 安田