

点検・修理報告書

管理 No.

210117

発行日:

2021年5月31日

	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2021年5月28日		作業時間: 8 Hr
顧客名	ひだまり歯科医院 様		TEL: 0276-72-0489
所在地	群馬県館林市松原1-6-16		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店		ご担当 様
納入年月日	2020 年 9 月 16 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 300068	運転回数: 867回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 ドアセンサー異常が発生した。		
原因		
・給気弁に異物が詰まっており、リークしておりました。そのために、真空引きの時に缶内に空気が吸引され、真空度が上がらないためにエラー12が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・給気弁に詰まった異物を除去いたしました。また再度運転確認し、再発が無いようチェックしました。		
特記事項		
・ドアパッキンの劣化により、シール性が悪化し、ドア前面より少し水漏れが確認されましたので、新品交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 4 日

ご署名

吉川 隆雄 (印)

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者