

点検・修理報告書

管理 No. 210253

発行日: 2021年7月6日

クラスBオートクレープ IC Clave			
作業年月日	2021年6月29日		作業時間: 8 Hr
顧客名	三上歯科医院 様		TEL:
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100250	運転回数: 2924回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー11 蒸気発生器高温異常が発生した。		
2. エラー12 ドアセンサー異常が発生した。		
原因		
1. 蒸気発生器が水漏れしておりました。Oリングのシール不良によるものです。そのため、空焚き状態となり、本エラーが発生したと考えられます。		
2. ドアロック機構のロックピンの位置がずれておりました。そのために、ロックがかからず、本エラーが発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
1. Oリングを新品交換し、水漏れがないことを確認しました。		
2. ロックピンの位置を再調整いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	Oリング		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

令和3年7月9日

ご署名 三上隆一 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	広瀬	山形
21/07/06	21/07/06	21/07/06