

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 12-00501

No. 130326

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 長野支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	長野県小諸市与良町3丁目4-17			機番	001388
環営	ユーザー名	甘利医院 様			納入日	平成19年5月30日
	点検者	小野定之	作業時間	4 Hr	受付日	平成25年1月28日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成25年3月26日

修理依頼・苦情内容

・エラー“2”（水漏れ）

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・2年目定期部品交換および定期点検+通常修理を行いました。
- ・エラー“2”の水漏れは、再現しませんでした。
- ・不具合原因と思われる部品の交換および清掃を行いました。
 - ① 排水バルブ用チューブの交換（劣化による機能低下）
および、給水・排水ライン内の清掃
 - ② 水位レベルセンサーの交換（劣化による誤作動）

写真) 1 2年目定期交換部品
吸着筒・吸湿筒・ドレンフィルター
オゾン分解触媒



写真) 2 交換部品
トレイASSY・排水バルブ用チューブ
水位レベルセンサー



〔2〕修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.42～0.75mg/L・・・正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：91.5 % 酸素流量：0.8 L/min 圧力：0.099～0.184 MPa（AC100V、60Hz）
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

承認

安
25.3.26
田

審査

中
25.3.26
澤

作成

小
13.3.26
野

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	吸着筒・吸湿筒	1 式	
	ドレンフィルター	1 個	
	オゾン分解触媒	1 個	
	水位レベルセンサー	3 本	
	排水バルブ用チューブ	1 本	
	トレイASSY	1 個	破損による交換