

点検・修理報告書

管理 No. 2018.05.10

発行日: 2018年 05月 10日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 5 月 10 日 作業時間: 6 Hr
顧客名	山田歯科クリニック TEL: 0475-55-5522
所在地	千葉県東金市南上宿19-24 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 12 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100171	運転回数: 1189	タッチパネルVer. 01.07 CPU Ver. 001012
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① タッチパネル消灯			
原因			
① タッチパネル供給電源DC5Vパワーサプライにドアより漏れた水によりショート			
処置、作業内容			
① DC5V電源パワーサプライを交換、防滴カバーを取付 (SDカードも追加)、ドア水漏れ対策シリコンシート固定金具取付			
特記事項			
洗浄層内部のストレーナーの目つまり、器具等混入してまますトレーナーを通過すると循環水ポンプの破損につながります ポンプ破損は高額な修理費が必要になりますので注意を宜しくお願いします。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドア開閉対策部品		1 セット		
2	シリコンシート固定金具		1		
3	DC5V電源防滴カバー		1		
4	SDカード防滴カバー		1		
5	DC5V電源 (パワーサプライ)	762322890	1		
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018年 6 月 4 日

ご署名 土屋 房子 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
桐野	桐野
'18/05/11	'18/05/11
野	野