

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019年8月1日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2019年7月17日		作業時間： Hr
顧客名	おおぞら歯科クリニック 様		TEL：043-312-1051
所在地	千葉県千葉市稻毛区長沼原町731-17 フレスポ稻毛EASTMALL1階		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015年3月日	保証期間 内 □ 外 ■	付属品
作業区分	保守点検 ■ 総合点検 □ 年 回目	定期点検シール記入 □	
出張・引取	修理 ■ 点検のみ □ その他 □	修理表示貼付 □	
装置情報	製造番号：14070146	運転回数：3766	運転回数リセット：□実施 □未実施

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー10 蒸気発生器高温異常

原因

・給水ポンプ内への異物混入による給水不良

処置、作業内容

電磁弁交換、給水ポンプ、給水タンク清掃

定期メンテナンス実施、各種調整、清掃、運転確認

 
特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・BC-17用 ドアパッキン		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
①. 有償 ②. 無償			部品代 合計		
			技術 料		
			出 張 料		
			合計	※定期メンテナンスに含む	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年8月5日

ご署名  印

修理業者	株式会社IHIアグリテック 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528 FAX:086-942-9030	責任技術者	作業者
		環PJ '19/07/17 富田	環PJ '19/07/17 安田

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業者用
HIアグリテック用

名前 お客様	おおぞら歯科クリニック 様	製造番号 機種固有番号	14070146 3766	点検実施日 点検実施者	2019年7月17日 HIアグリテック 安田	ご承認印 
住所 納入場所	千葉県千葉市稻毛区長沼原町731-17 フレスボ稻毛EASTMALL1階	サービス別業 定期メンテナンス	モリタ千葉営業所			

計装(安全)

- 圧力計0点指示誤差
- ドア
- フック突出スイッチの取り付け状態・作動確認
- 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- フック取付け状態・動作確認
- フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ビス・ナット・ボーローセット増し締め
- ドアカバーの取り付け状態・割れ
- フック突出ユニット作動確認
- ドアロックユニット作動確認
- 蓋板のキズ・汚れ
- 閉閉ハンドルの損傷確認

缶体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 殺菌温度センサの汚れ
- 硬力ゴムの破損、汚れ
- 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排蒸弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- 殺菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコホクタの漏れ・破損
- 安全弁(滅菌室)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧接知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 蓋・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター締み確認
- 端子の締み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付状態・入力確認
- ヒーター配線の締み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの締み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルターのつまり・汚れ

性能評価

-
- ケミカルインジケーターによる判定
- リークチェック

インジケータ貼り付け



運転確認

合	否
---	---

*点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社 HIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030