

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	2020年 2月 4日	【対応日】	2020年 2月 5日
【連絡元】	☐ モリタ(担当者:) ☐ ディーラー(担当者:) ☐ ユーザー ☐ その他()		
【所在地&ユーザー名】	千葉県 井橋歯科医院		

案件No. 19267
 電話受付:
 現地対応: IAT相野、小笠原、
 送り状番号:

【機種】
 IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17
 (機番: 13090022)

【症状・エラーコード】
 エラー7: 給水量不足

【対応方法】
☐ 預かり修理(代替機No.)
☒ 現地対応
 対応内容: ☒ 部品交換(温水電磁弁、センサーブロック)
☐ その他()

【運転情報】
 運転回数: (204) 回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()
 ※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】
 <ICW・WD>
☐ 水
☒ 水&温水
 <ICC・BC>
☐ 生成器
 (アイオニー・)
☐ 精製水購入

【ラック・バスケット種類】
 <ICW・WD>
☒ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用>
☐ 有 ☐ 無
 <SUSフィルター洗浄>
☐ 有 ☐ 無

<ICC・BC>
☐ トレー棚
☐ 網バスケット

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 有 ☐ 無

【設置場所】
☐ 作業台上 ☒ シンク下
☐ その他()

【現地対応者コメント・所感】
 温水を出そうとすると途中から勢いなくなること現地にて確認。給水ホースをつなぎかえても同様の現象が発生おとから電磁弁と推測。現地交換。センサーブロックが水もれがあったので交換済。