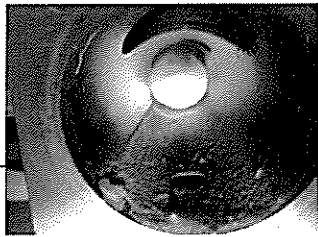


点検・修理報告書

管理 No. 20234

発行日: 2020年10月16日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020/10/12 作業時間: 8 Hr
顧客名	いろいろ歯科 様
所在地	TEL: 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100392	運転回数: 719回
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・エラー11 蒸気発生器高温異常が発生した。 ・エラー12 ドアセンサ異常が発生した。		
原因 ・蒸気発生器内部および蒸気ヒーターに水の成分と思われる物質（カルシウム、シリカなど）が付着しておりました。これにより、蒸気ヒーターが異常過熱し、蒸気発生器が高温になったと考えられます。 ・シャトルバルブがリークしておりました。		
処置、作業内容 ・蒸気発生器および蒸気ヒーターを新品交換いたしました。 ・シャトルバルブを新品交換いたしました。		
特記事項 ・精製水のご使用をお願いいたします。		
		
蒸気ヒーター		蒸気発生器

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気発生器		1		
2	蒸気ヒーター		1		
3	シャトルバルブ		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 10月 19日

ご署名 大野 みづほ 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 20/10/16 池	富 20/10/16 田	三 20/10/16 宅