

点検・修理報告書

管理 No. 20619
発行日: 2021/1/18

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2020年12月17日 作業時間: 8 Hr
顧客名	東松戸総合歯科クリニック 様
所在地	千葉県松戸市秋山68-12 秋山医療モール内
販売店	ご担当 様
納入年月日	2018 年 2 月 2 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100297	運転回数: 646 / 2579回
------	--------------	-------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1. エラー16 処理中ドア開放異常が発生
運転中にドアが閉まっているのに、この異常が表示される。

2. ドア開ボタンを押したときに、ドアの開きが大きすぎる。

原因

1. ドアロック機構のプッシュプレートという部品が変形しておりました。これにより、ドアの開閉状態が正常に検知できない状態になっておりました。

2. ドアワイヤーおよび金具が劣化したことにより、摩擦抵抗が低下し、開きが大きい状態になっておりました。

処置、作業内容

1. プッシュプレート、ドアロック機構の部品交換および調整を実施しました。

2. ドアワイヤーおよび周辺金具を交換し、調整しました。

特記事項

・ドアの密閉度を調整し確保するためドアパッキンを交換いたしました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドア開閉ライン一式		1	¥20,000	¥20,000
2	ドアパッキン		1	¥7,900	¥7,900
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		¥27,900
			技 術 料		¥10,000
			出 張 料		¥7,500
			合 計		¥45,400

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 1 月 21 日

ご署名 大熊 七重 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	高田	佐藤
21/01/18	21/01/18	21/01/18