

# 点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 11 月 18 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2019 年 10 月 28 日		作業時間： Hr
顧客名	秋本歯科診療所	様	TEL： 045-264-4308
所在地	神奈川県横浜市中区南仲通1-6 関内NSビル1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2013 年 12 月 日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/>	年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/>	その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

装置情報	製造番号： 13090011	運転回数： 2951	運転回数リセット： <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施
------	----------------	------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー31 缶体加圧異常

原因

- ・ドアパッキンの劣化によるドアパッキンからのエア漏れ
- ・給水ポンプのエルボ部破損による給気、給水のリーク
- ・給水タンク、排水タンク内の汚れによる異物混入の可能性



処置、作業内容

- ・ドアパッキン、給水ポンプ交換
- ・定期メンテナンス実施、各種調整、清掃、運転確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・BC-17用 ドアパッキン		1		
2	・給水ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		※定期メンテナンスに含む

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 11月 18日

ご署名 秋本尚武 (秋本)

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
 TEL:086-944-6528  
 FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '19/10/28 富田	環PJ '19/10/28 安田

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用  
作業用  
IHIアグリテック用

お客様	名称	秋本歯科診療所	製造番号	13090011	点検実施日	2019年11月8日	ご承認印	
	住所	神奈川県横浜市中区南仲通1-6 関内NSビル1F	運転回数	2951	点検実施者	IHIアグリテック 安田		
	納入場所		サービス形態	定期メンテナンス	モリタ直営部署	モリタ横浜支店		

計装(安全)

- 圧力計0点指示誤差
- ドア
  - フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
  - 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
  - フック取付け状態・動作確認
  - フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
  - ビス・ナット・ホーローセット増し締め
  - ドアカバーの取り付け状態・割れ
  - フック検出ユニット作動確認
  - ドアロックユニット作動確認
  - 蓋板のキズ・汚れ
  - 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 滅菌温度センサの汚れ
- 網カゴの破損・汚れ
- 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- フッ樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排蒸弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(滅菌室)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 蓋・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアフィルターをつまり・汚れ

性能評価

- 
- ケミカルインジケータによる判定
- リークチェック
- 

インジケータ貼り付け



運転確認	
合	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

交換部品 (名称・型式)	数量
・ドアパッキン	1
・給水ポンプ	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030