

点検・修理報告書

管理 No. 19098

発行日: 2020年 1月 22日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2020 年 1 月 22 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	神奈川歯科大学付属横浜クリニック 様	TEL: 045-313-0007	
所在地	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-31-6 3F インプラント科		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 4 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14090175	運転回数: 4760
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー30 缶体真空異常が発生 (乾燥工程時)

原因

・真空ポンプの劣化による吸引力の低下による

処置、作業内容

・真空ポンプを新品交換致しました

・定期メンテナンスを実施致しました。その他各種調整、清掃、運転確認の実施

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・真空ポンプ		1		
2	・ドアパッキン		1		
3	・バクテリアフィルター		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		※定期メンテナンスに含む

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020年 2月 14日

ご署名 徳増奈央美 (徳増)

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	環境PJサービス 20/01/22 富田	環境PJサービス 20/01/22 安田

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

平リタ用
伊島名所
IHアグリテック用

お客様	名称	神奈川歯科大学附属横浜クリニック	製造番号	14090175	点検実施日	2020年1月27日	ご承認印	
	住所	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-31-6	運輸国産	4760	点検実施者	IHIアグリテック 安田		
	納入場所	インプラント科	サービス名	定期メンテナンス	モリタ横浜支店			

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☒ ピス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ
- ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 減菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の動作状態・漏れ
- ☒ 排気弁の動作状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の動作状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の動作状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の動作状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧力スイッチの動作状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの動作状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の動作状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの動作状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの動作状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター端子確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターのつまり・汚れ

性能評価

- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック

インジケータ貼り付け

【 】

運転確認

合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
・ドアパッキン	1
・バクテリアフィルター	1
・真空ポンプ	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030