

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2021 年 4 月 26 日

機種/型式			
作業年月日	2021 年 4 月 5 日		作業時間： 4 Hr
顧客名	秋本歯科診療所 様		TEL：
所在地	神奈川県横浜市中区南中通1-6関内NSビル1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2013 年 12 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13080009	運転回数： 3382
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー3 停電

原因

- ・機械室内のリークセンサーが劣化により検知できなくなっておりエラーが発生しなかった
- ・経年劣化による破損箇所から少量ずつ漏洩した水が配線系統に暴露しショートしたものと推測

※ 経年劣化による破損部品→ジョイントエルボ、リークセンサー、排水センサーブロック

処置、作業内容

- ・経年劣化による破損部品の交換
- ・消耗部品交換、各種点検、清掃、運転確認

特記事項






●廃食したポンプ(左)

●ジョイントエルボ

●排水センサーブロック

●リークセンサー

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアバックシン 上下セット		1 式	¥6,600	¥6,600
2	薬剤ポンプチューブ		2 個	¥4,800	¥9,600
3	HEPAフィルター、プレフィルターセット		1 式	¥43,900	¥43,900
4	ジョイントエルボ		2 個	¥2,400	¥4,800
5	ジョイントガスケット		2 個	¥2,700	¥5,400
6	リークセンサー		1 個	¥6,600	¥6,600
7	排水ブロック		1 個	¥14,500	¥14,500
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		¥118,100
			技 術 料		¥40,000
			出 張 料		—
			合 計		※定期メンテナンスに含む

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

3 年 4 月 27 日

秋本 尚利 (秋本)

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 21/04/05 菊池	サービスG 21/04/05 富田	サービスC 21/04/05 安田

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

R3 年 8 月 27 日

お客様	秋本歯科診療所 様	製造番号	13080009	点検実施日	2021年4月19日	ご承認印	
	住所 神奈川県横浜市中区南仲通1-6 関内NSビル1F	運転回数	2246	点検実施者	IHIアグリテック サービスGr 安田		
	納入場所	サービス形態	定期メンテナンス	モリタ担当部署	モリタ横浜支店		

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線・配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継手の損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☐ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・剥れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☐ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☐ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
- 消耗品
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアーフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアーフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)



洗浄前



運転確認



洗浄後

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
・ドアパッキン	1式
・HEPAフィルター	1式
・プレフィルター	1式
・洗剤ポンプチューブ(洗剤・仕上剤)	1式
・配管ゴム	1個
・ジョイントエルボ	2個
・ジョイントガasket	2個
・リークセンサー	1個
・排水ブロック	1個

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-6122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030