

点検・修理報告書

管理 No. 210xxx
発行日: 2021年7月7日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021年7月2日 作業時間: 8 Hr
顧客名	松山歯科医院 様 TEL:
所在地	ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300013	運転回数: 558回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー12 ドアセンサー異常が発生した。		
2. エラー14 真空時間オーバー異常が発生した。		
原因		
1. ドアロック機構のセンサーの調整がずれており、ドアを開けていても開放状態と誤検知してしまい、エラー12が発生したと考えられます。		
2. ドアハンドルの締め付けが緩く、ドアパッキンのシールが甘い状態でした。パッキンシール部からのリークにより、エラー14が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・ドアロック機構のセンサーの位置調整を実施しました。		
・ドアハンドルの硬さを調整いたしました。		
・念のため、ドアパッキンも交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄 年 月 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		