

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

14-04746

No. 180906

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 名古屋支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	黒川胃腸科外科クリニック 様		機番	100764
環営	所在地	岐阜県安八郡神戸町北一色 3-1		納入日	平成 25 年 7 月 26 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 30 年 7 月 12 日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 30 年 9 月 05 日

修理依頼・不具合内容

保守点検 および 内部ホース交換

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

分解点検したところ、給水系統の部品に泥状のものが付着していました。
この部分を中心に清掃、交換して復旧いたしました。

あわせて定期保守点検を実施いたしました。

写真 1：給水口



写真 2：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換、分解清掃・・・写真と下表をご参照ください
- 2：運転確認・・・正常
- 3：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68ppm・・・正常
- 4：出荷時の装置情報

 
交換後運転回数：237→3 殺菌：34、殺菌＋アルコール：1259、リークチェック：1069
自己洗浄：486、アルコール単独：0、エア単独：1

—以上—

承認



審査



作成

H30. 9. 6
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品	1 式	
2	ドレンASSY	1 式	
3	給水電磁弁用パッキン	2 個	
4	ホース	1 式	
5	アルコールタンクキャップ	1 個	

（株）IHI アグリテック（旧社名 IHIパウ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528