

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号	7569	No. 121024
--------	------	------------

配布先 客先 環営 防品 計	1	納入先	新鋭工業販売（株） 名古屋本社 殿		機種	ONW-10
	1	所在地	三重県伊勢市御園町長屋1997-1		機番	001668
	1	ユーザ名	ハートクリニック福井 様		納入日	
		点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成24年9月21日
		返送先	納入先と同じ		発送日	平成24年10月23日
	3					

修理依頼・苦情内容

背面のサビおよび周辺もサビ色が付着した。

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

機械右背面側と機械内部底面の一部が茶色くなっている状態を確認しました。
別紙「ONW-10B 001668号 状況写真」の写真をご参照ください。

- ①機械の上から液体がかかり、乾いた跡がありました。写真B
- ②オゾンガス出口を点検したところ、この周辺はサビがありませんでした。写真D
また機械を運転中に周辺のオゾンガス濃度を測定したところ、検知できませんでした。
- ③茶色部分を水に濡らして擦ったところ、茶色い部分を除去できました。写真7、8

上記より、液体状の物が機械にかかって茶色く固まったものと推察されます。
機械の性能、動作に問題は無いので様子を見てくださいますようお願いいたします。

[2] 修理・点検内容

1. 機械背面側清掃
2. オゾン水濃度測定：0.43～0.63mg/L・・・正常
3. 酸素流量測定：0.76 L/min・・・正常
4. 運転確認・・・異常なし。
5. インジケータ変色・・・異常なし
6. 運転カウンタ：6184

—以上—

交換部品

承認	交換部品			
	部品番号	部品名称	数量	備考
		交換部品なし		
作成				
H24.10.24 中澤				

写真A: 背面側全景



写真1、2 参照

写真B: 点検板を外した部分
※上から下へ垂れた跡がある



写真3、4 参照

写真5、6 参照

写真C: 機械内部 背面側全景



写真D 参照

写真7、8 参照


写真9、10 参照

写真E、F、G 参照


写真9: 排水口金具



 写真10: 排水口金具 付着物除去後




写真D: オゾン分解排気ファン
※鉄板部分はオゾンガスで錆びていない

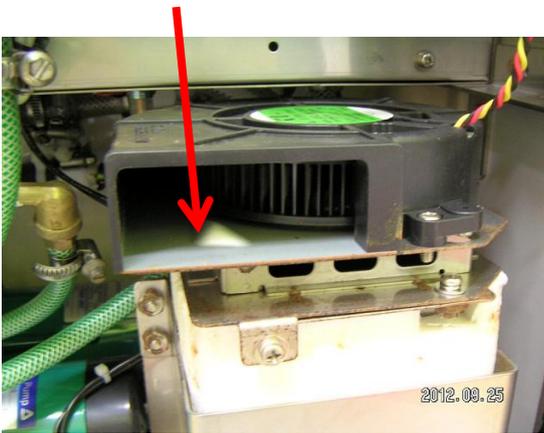

写真E: アルコールバルブ



写真F: エアポンプ

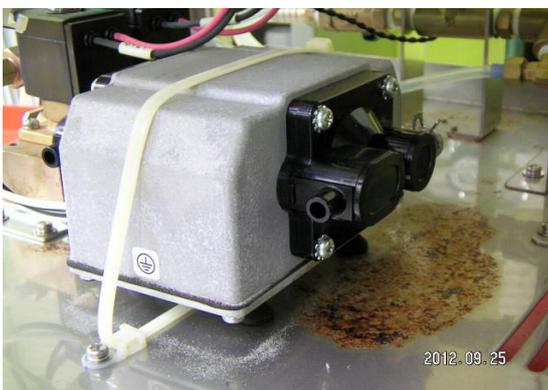

写真G: 水槽キャップ周辺
※付着物がある



写真1:オゾンセンサ

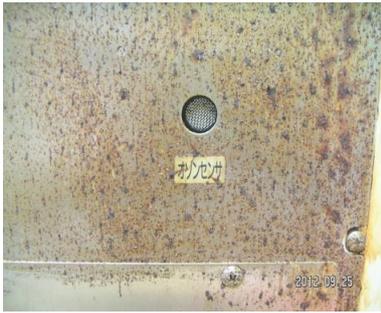


写真2:オゾンセンサ 付着物除去後

 


写真3:点検板



写真4:点検板 付着物除去後

 


写真5:排水口



写真6:排水口 付着物除去後


 


写真7:左側板



写真8:左側板 付着物除去後
※比較用に一部を除去した

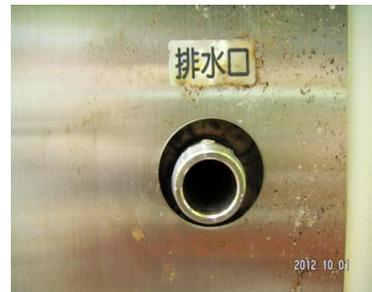