

点検・修理報告書

管理 No. 19277

発行日: 2020年4月15日

クラスBオートクレープ IC Clave	
作業年月日	2020/4/7 作業時間: 8 Hr
顧客名	なな歯科 様 TEL:
所在地	愛知県北名古屋市鹿田坂巻141 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2018 年 12 月 28 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐
装置情報	製造番号: 100327 運転回数: 1307回
不具合状況、依頼内容、異常履歴	
・エラー12 ドアセンサ異常が発生した。	
・エラー26 停電異常が発生した。	
原因	
・ロックピンのグリスが切れており、滑りが悪い状態でした。	
・サーキットプロテクタが作動し、切れておりました。	
・製品には異常はありません。サーキットプロテクタが定格よりも少し高感度になっており、正常な運転状態で作動してしま	
処置、作業内容	
・ロックピンにグリスを塗布いたしました。	
・サーキットプロテクタを新品交換しました。	
特記事項	
・給水ポンプの音が大きいので、交換しておきました。	
	交換部品名称
1	サーキットプロテクタ
2	給水ポンプ
3	
4	
5	
6	
7	
1. 有償 2. 無償	
部品代 合計	
技術料	
出張料	
合計	
お客様ご確認署名欄	
年 月 日	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 印	

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '20/04/15 池	富 '20/04/15 田	三 '20/04/15 宅