

岡-19-072

2018年4月16日

株式会社モリタ 技術サービス部 御中
西日本サービスグループ 田中 様

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部サービスグループ
〒704-8122 岡山市東区西大寺新地170番6
TEL (086) 944-6528
FAX (086) 942-9030

下記の通りお見積りいたします。

件 名: スリッパ殺菌ディスペンサー 点検修理

御見積金額(税抜き)	¥45,000
------------	---------

伝票No ; WD258999

受付日 : 2019年4月9日

納期 :

貴社名：株式会社 モリタ 金沢営業所 様

納入場所 : 貴社指定場所

貴社名 ； 株式会社 佐波 富山支店 様

荷造運搬費 : 含入

貴社名：

見積有効期限：発行後2ヶ月

顧客名：田中歯科医院 様

機種名 : SSDX-YY 500681号機 2010年6月製造

課長	審査	作成
若 19.4.16 井	若 19.4.16 井	富 19.4.16 田

[illegible]

元払

福山通運

荷物領収原票

19年 5月 7日

(0774)48-2332
お 京都府久世郡久御山町
届 栄2丁目1番206号

株式会社モリタ
先 西日本物流センターCS課 田中様 様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
株IHIAグリテック
11

お問い合わせ番号: 77-8335-6475

H3000-067
SSDX-VY 500681
点検・修理完了機
田中齒科様
御佐波 富山支店様
御社受付番号WD258999
サービスG 富田



80kg

a 7 7 8 3 3 5 6 4 7 5 0 1 a 発店 517 1個口

ドライバーの方へ: この荷札は送り状兼用(領収原票)です

(0774)48-2332
お 京都府久世郡久御山町
届 栄2丁目1番206号

株式会社モリタ
先 西日本物流センターCS課 田中様 様

45004606

4-33

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
株IHIAグリテック
11

お問い合わせ番号: 77-8335-6475

H3000-067
SSDX-VY 500681
点検・修理完了機
田中齒科様
御佐波 富山支店様
御社受付番号WD258999

サービスG 富田



a 7 7 8 3 3 5 6 4 7 5 0 1 a 発店517 No. 5647

1 / 1 個

荷 札 元払

19年 5月 7日

福山通運

点検、整備報告書 1 / 2

2019年5月6日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社 I H I アグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先		納入先	株式会社モリタ 西日本物流センター CS課 様	機 種	S S D X - V Y
客 先	1	代理店名	株式会社 佐波 富山支店 様	機 番	5 0 0 6 8 1
環営メ	1				
環 品	1				
		顧 客 名	田中歯科医院 様	製造年月日	平成 22 (2010) 年 6 月
		修 理 者	富 田	アワメータ	
計	3	返 送 先	株式会社モリタ 西日本物流センター CS課 様	発 送 日	2019 年 5 月 7 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2019年4月9日 御社受付番号 WD258999)

動かない。

(点検結果・処置)

- 「プッシュプレート」を取り付けてスリッパ払い出し時に前後に移動する「スライドブロック」のレールの役目をする「シャフト」を固定している「シャフトホルダー」が経年劣化で変形してことにより、「シャフト」がガタつき「スライドブロック」前後の位置感知の「マイクロスイッチ」を踏み外した事で位置感知が出来なくなり、作動できない状態でした。
機能復旧の為、下記部品を交換し、ワイヤーASSYの分解・清掃を行いました。
シャフトホルダー (劣化がありました)
マイクロスイッチ (傷みがありました)
スライドブロック (劣化がありました)
プッシュプレート (製造後10年経過していますので、交換しました)
ワイヤーカバー：L (左側樹脂部品です。歪がありますので、歪が進行すれば左側スリッパ払い出し時に干渉することもありますので、交換しました)
- ドア (フロントウィンドー) を固定している留め具 (パチン錠) が、破損していましたので、交換しました。
- レール：C (装置内部の樹脂製のガイド) が経年劣化しています。
スリッパの「落ち」の悪さ・「詰まり」の原因になりますので
テフロンカバーを取り付けて交換しました。

承認

その他

若

19.5.6

井

附属品；シキリバンASSY・フードASSY

交換部品

審査

部品名称

数量

部品名称

数量

若

19.5.6

井

作成

若

19.5.6

田

シャフトホルダー

2 個

パチン錠

1 個

マイクロスイッチ

2 個

レール：C

2 本

スライドブロック

2 個

テフロンカバー

2 本

プッシュプレート：L

1 枚

エンクロージャー：アンダーASSY

1 式

プッシュプレート：R

1 枚

取り出しスイッチASSY

1 個

ワイヤーカバー：L

1 枚

電源スイッチ

1 個

点検、整備報告書 2/2

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2019年5月6日

株式会社IHアグリテック

配布先		納入先	株式会社モリタ 西日本物流センター CS課 様	機 種	S S D X - V Y
客 先	1	代理店名	株式会社 佐波 富山支店 様	機 番	5 0 0 6 8 1
環営メ	1				
環 品	1				
		顧 客 名	田中歯科医院 様	製造年月日	平成 22 (2010) 年 6 月
		修 理 者	富 田	アワメータ	
計	3	返 送 先	株式会社モリタ 西日本物流センター CS課 様	発 送 日	2019 年 5 月 7 日

点検、処置内容

4. エンクロージャー:アンダーASSY (スリッパ払い出し部の門型の部品) が経年劣化で、ASSYの右側取付けネジ部に割れがありました。
また、「ハイシュットピラ」(スリッパ払い出し部の四角い暖簾状の部品) も歪がありましたので、ASSY一式の交換を行いました。
5. 取り出しスイッチASSY・電源スイッチは異常なく作動していますが、製造後10年経過していますので、今後の不具合防止として、交換しました。
6. エンクロージャー:トップの分解・清掃を含め、装置の清掃を行いました。

[2] 運転検査

1. スリッパの返却・取り出し・・・・・・正常
2. 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認・・・・正常
3. 紫外線ランプの状態・・・・・・正常
*運転検査時点の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。
4. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・・・・合格

承認

若

19.5.6

井

審査

若

19.5.6

井

作成

若

19.5.6

田

株式会社 I H I アグリテック 御中

修理開始依頼票

発行日 2019年 04月 22日

いつもお世話になっております。
修理見積りのお返事は下記の通りです。よろしくお願い致します。

弊社受付日	2019/04/05			弊社受付番号	WD258999 /
弊社担当拠点	株式会社モリタ金沢営業所			御社伝票番号	19-072
取引先様名	株式会社 佐波 富山支店 / 様 (14-263680)				
医院/技工所様名	田中歯科医院 / 様				
住 所	富山県黒部市生地桧新4433				
電話番号	0765568040				
商品コード	272000	商品名	スリッパ'サキデ'イパ'ン'ソ- SSDX-V /	シリアルNo.	500681 /
セット商品コード	セット商品名	シリアルNo.			
272000	スリッパ'サキデ'イパ'ン'ソ- SSDX-V	500681			

上記の修理を進めて下さい。宜しくお願いします。

備 考

2019年 4月22日 14時48分

株式会社 モリタ 田中 蘭
西日本物流センター CS課

京藩府久世郡久御山町栄2丁目1-206 *

TEL 0774-48-2332
FAX 0774-44-6471

