

点検・修理報告書

管理 No. 19312
発行日：2020 年 5 月 18 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17				
作業年月日	2020 年 4 月 28 日			作業時間：	8 Hr
顧客名	みやじ歯科 様			TEL：	
所在地	広島県庄原市東城町川東1134			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2015 年 7 月 12 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号：	14090199	運転回数：	3557回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
エラー30 缶体真空異常					
エラー26 滅菌温度低温異常					
原因					
・真空ポンプの吸引力低下により、規定の真空度に到達しなかったために、エラーが発生したと考えられます。					
・真空ポンプの吸引力低下により、運転時間が長くなり、蒸気発生器内の水の不足を補うために給水を繰り返したために、滅菌工程において温度が低下したと考えられます。					
処置、作業内容					
・真空ポンプを新品交換いたしました。					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. ☒ 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	安田
'20/05/15	'20/05/15	'20/05/15
池	田	田