

点検・修理報告書

管理 No. 20417
発行日: 2021年2月17日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021年2月16日 作業時間: 8 Hr
顧客名	しらがみ歯科クリニック 様 TEL:
所在地	ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100169	運転回数: 4464回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 1 4 真空時間オーバー異常が発生した。		
原因		
・シャトルバルブおよびラジエータ接続部からのリークがありました。		
これにより、真空引きに時間がかかり、本エラーが発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・シャトルバルブからのリークなきよう修理いたしました。		
・ラジエータを交換いたしました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップいたしました。		
・圧力センサのずれがありましたので、交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ラジエータ		1		
2	圧力センサ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償	2. 無償	
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021年 2 月 26 日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'21/2/17	'21/2/17	'21/2/17