

点検・修理報告書

管理 No. 21xxx

発行日: 2021年6月22日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021年6月18日		作業時間: 8 Hr
顧客名	塚本歯科 様		TEL:
所在地	岡山県岡山市笠岡3564-3		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2020 年 2 月 21 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100435	運転回数: 522回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. 床にかなりの量の水漏れがあった。		
2. エラー 1 1 蒸気発生器高温異常が発生した。		
原因		
1. 蒸気発生器をシールしているOリングが変形しており、シールが不完全な状態でした。 蒸気発生器からの水漏れにより、床にこぼれたと考えられます。		
2. 蒸気発生器からの水漏れにより、蒸気発生器が水不足となり、温度が上昇し、エラー 1 1 が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・ Oリングを交換し、シールが確実であることを確認しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	Oリング		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 8 月 3 日

ご署名 塚本 明徳 

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		