

株式会社IHインバウ 環サ 安田M、品証 塚本S

岡山 FAX(086) 942-9030

IC Clave・IC Washer 不具合報告書

支店名	モリタ福岡支店	担当者名	三留 様
ユーザー名	ひでふみデンタルクリニック	お客様担当者	
納品年月日	2015/9/17	機種名/機番	IC W/100013
発生年月日	10月14日	発生場所	長崎県西彼杵郡長与町高田郷951

不具合内容

納入から1ヶ月で扉の両端から水が漏れ出したとの事。

回 答

【記入欄】

＜原因＞

扉パッキンの柔軟性がなく、輸送によって本体とのずれが生じ、水漏れが発生したと思われる。

＜対策＞

1. ゴムの硬度を下げる(60⇒50)と同じに、形状の見直しにより柔軟性を持たせる。

第2ロットより実施。

2. 本体の強度アップを図る。別途検討する。

