

作業報告書

依頼者	諸熊 歯科医院		様	ご承認	
住所	長崎市浜町9-8			封	
TEL	095-876-2280	番		ご依頼	様
機種型式	BC-17	号機	527	回数	527 回
完了	☒	継続	☒	有料	無料
取扱業者名	14070150		製造番	14070150	
取扱業者名	様		ご担当者	様	

作業日 20 17 年 4 月 24 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 点検	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 保守期間	3 CM	医療機器	区分	持	非持
作業区分	03 部品取替	10 部品取替	11 部品取替	20 点検	30 性能点検	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品取替	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

メモ

①管理No.	789112
②作業日	20 17 04 24
③Jコード	0958162280
④機種コード	11 - 09
⑤製造No.	14070150
⑦保守・サービス形態	9-2-50
⑧故障コード	32-501-1
⑨実施SC	6.6
⑩技術者	37
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	

特記事項

請状: IHインバ

ご依頼内容・現象

121℃ 滅菌において、E26 (滅菌温度低温異常)が発生する。

原因

主に扉パッキンからの漏水と考えられます。(ボイラ-給水ホ-プ入口フィルタ-汚れた)

処置・給水ホ-プ分解、入口フィルタ-清掃、再組付け。
・リ-クテスト実施→OK(真空度-0.90MPa)
・121℃プログラム実施時、加圧行程にて扉パッキンよりホ-プからの漏水を起していた。→扉パッキン交換後、再度121℃プログラム実施→OK。
滅菌保持後、温度下降具合チェック→OK。
・最終チェック後引渡し。

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

・給水ホ-プにゴミ取りホ-プが追加になっております。定期的な清掃をお願い致します。
(給水ホ-プの下)から漏水になる場合がございます。
ご依頼先 あり なし (+0345)

図の機器のコンディション	メーカー
機種	
☐ 異常なし ☐ 異常あり	☐ 異常あり ☐ 異常あり
☐ 故障あり ☐ 故障あり	☐ 故障あり ☐ 故障あり
部位	

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
700/00460	ドアパッキン	1		4,600

1	基本・運付・点検・性換・	(見概書No.)	
2	技術料 3 H× 1 名× 2500 円		22,500
3	派遣料 往復 7km × 1 名× 700 円 (たがみ 歯科 付)		700
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費 (駐車場代金)		4,000
6			

ナレシセンター	北九州	実施者	久岡
TEL	-		

部署長	入力	検印	納品書
29	29	29	29

料金内訳

⑬A 部品代 4,600

⑭B 技術料等 27,200

⑮

⑯ 税別合計金額 31,800

消費税 2,544

ご請求金額 ¥ 34,344

納品書No. 843