

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 3月 20日

機種/型式	IC Washer		
作業年月日	2018 年 2 月 19 日	作業時間: 6	Hr
顧客名	いなみ矯正歯科 様	TEL:	
所在地	京都府宇治市広野町東裏62-1	ご担当	様
販売店	株式会社モリタ 京都南営業所	ご担当	様
納入年月日	2016 年 10 月 6 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100165	運転回数:	
------	--------------	-------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ① 漏洩検知 (エラー1) 内部底面水漏れ

原因

- ① 乾燥空気ライン、ジョイントカンソウ、樹脂継手亀裂により洗浄中本体底面に水が漏れ漏洩センサー検知

処置、作業内容

- ① 乾燥空気ライン ジョイントカンソウ、樹脂継手の交換
 ② ドア開閉対策部品に交換
 ③ 他点検異常はありません整備後試運転回数4回正常です

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ジョイントカンソウ	762210390	1		
2	ドア開閉対策部品		1セット		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018 年 3 月 22 日

ご署名 院長 居 波



修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
桐 野	桐 野
'18/03/20	'18/03/20