

株式会社IHシパウラ 環サ 安田M、品証 塚本S

岡山 FAX(086) 942-9030

IC Clave-IC Washer 不具合報告書

支店名	大阪本社	担当者名	柴田 様
ユーザー名	大阪歯科大学附属病院	お客様担当者	
納品年月日	2015/10/29	機種名/機番	ICC/100011
発生年月日	12月8日	発生場所	大阪府大阪市

不具合内容

12・8

ICCで処理が終わっているがタッチパネル上では扉をあける準備中です。
表示で扉を開けてくださいに変わらない。

品保本 '15/12/14 太田	品証 '15/12/14 塚本	営業サービス '15/12/11 安田
------------------------	-----------------------	---------------------------

回答

【記入欄】

2016/1/8 客先 ヒヤリング

その後、84回の運転を実施しているが、同じ現象は発生していない。

ICC横に重力置換式オートクレーブを設置、装置間隙間は50mm(通常90mm以上)
装置冷却のための十分な隙間がないこと、横に熱を発するオートクレーブがあったため、
圧力解除のための真空ポンプが稼働しなかったと推測する。

今回は、隙間を90mmに広げ、設置上の温度影響が大きいことを客先に説明しました。

客先様子見とします。

品証

品保本 '16/06/06 太田	江 '16/06/02 国	菊 16/01/20 池	環開 '16/01/8 中村
------------------------	---------------------	--------------------	----------------------