

No.M-19-093	御見積書	岡-19-067	2019年4月2日
新鋭工業株式会社 東京支店 御中		株式会社 IHIAグリテック 印 環境プロジェクト部サービスグループ 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6 TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030	
下記の通りお見積もりいたしますので 何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。			
件名: スリッパ殺菌ディスペンサーの点検・修理			
御見積金額		¥66,400	
御支払条件 : 貴社慣行払い 納入場所 : 貴社指定場所 見積有効期限 : 発行後3ヶ月		伝票No. : No.02-69395 受付日 : 2019年4月2日 貴社名 : 株式会社 メディセオ 様 顧客名 : 東京綾瀬腎クリニック 様 機種名 : SSDX-Y / 402083号機 2009年10月製造	

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	UVランプ・グローランプセット		1	式	7000	7,000
1-2	シャコウパン		1	枚	320	320
1-3	ランプラベル	濁杯ランプ	1	枚	500	500
1-4	ブッシュプレート:L	ワイヤーASSY部品	1	枚	1,750	1,750
1-5	ブッシュプレート:R	ワイヤーASSY部品	1	枚	1,750	1,750
1-6	スライドブロック	ワイヤーASSY部品	2	枚	120	240
1-7	ワイヤーカバー:L(樹脂部品)	ワイヤーASSY部品	1	枚	490	490
1-8	レール:C		2	本	800	1,600
1-9	テフロンカバー		2	本	880	1,760
1-10	エンクロージャー:アンダーASSY		1	式	7,450	7,450
1-11	シキリバンASSY		1	枚	4,750	4,750
1-12	取り出しスイッチ	交換奨励	1	個	1,300	1,300
1-13	電源スイッチ	交換奨励	1	個	1,200	1,200
小計						30,110
2-1	部品交換工賃		2.5	H	9,000	22,500
2-2	ワイヤーASSY分解・調整(部品交換工賃込)		1	H	9,000	9,000
2-3	エンクロージャー・トップ分解・清掃		0.5	H	9,000	4,500
2-4	内外部点検・調整・運転検査		1	H	9,000	9,000
小計						45,000
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
小計						8,000
4-1	値引					▲ 110
同梱品: シキリバンASSY・フードASSY						
合計						83,000
仕切価格						×0.80
						66,400

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
 2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発注書

上記見積もり内容にて発注いたします。

4月23日

ご署名 新鋭工業(株) 藤田亮

TEL 03-3816-0444

印



元払

◎福山通運

荷物領収原票

19 年 5 月 8 日

(03)3816-0444

お 東京都文京区

届 本郷3-12-5

け

先 新鋭工業株式会社 東京支店
藤田様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

お問い合わせ番号: 77-8335-6556

H3000-067
SSDX-Y 402083
点検・修理完了機
東京綾瀬腎クリニック様
㈱メディセオ 様
修理品管理札No.02-69395
サービスG 富田

80kg



a778335655601a 発店 517 1個口

←ここからがしるせいでいい

トクオバの力へ、この荷札は送り状兼用(領収原票)です

(03)3816-0444
お 東京都文京区
届 本郷3-12-5

け

先 新鋭工業株式会社 東京支店
藤田様

000007

2-11

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

お問い合わせ番号: 77-8335-6556

H3000-067
SSDX-Y 402083
点検・修理完了機
東京綾瀬腎クリニック様
㈱メディセオ 様
修理品管理札No.02-69395
サービスG 富田

a778335655601a 発店517 No. 5655

1 / 1 個

荷 札 元払

19 年 5 月 8 日

◎福山通運

点検、整備報告書 1/2

2019年5月8日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社IHIAグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 様	機種	SSDX-Y
客先	代理店名	株式会社 メディセオ 様	機番	402083
環営メ	顧客名	東京綾瀬腎クリニック 様	製造年月日	平成 21 (2009) 年 10 月
環品	修理者	富田	アワメータ	
計	返送先	新鋭工業株式会社 東京支店 様	発送日	2019年5月8日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2019年4月1日 修理品管理札No. 02-69395)

ランプがチカチカする。遮光版交換希望。

(点検結果・処置)

- UVランプは、全て寿命状態でしたので、UVランプ・グローランプのセット交換しました。
UVランプ: 15W グロー: 15W 各1本
UVランプ: 6W グロー: 6W 各2本
- シャコウバンは破損していましたので、交換しました。
- ランブラベル (満杯ランプ) 破損しかかっています。
このままの使用ですと、完全に破れる可能性がありますので、交換しました。
- プッシュプレートは、現時点では正常に作動していますが、製造後10年経過していましたので、不具合防止として交換しました。
また、スライドブロック (プッシュプレートを取り付けている樹脂部品) の固定ネジ部に亀裂があり、このまま使用した場合割れて、スライドブロックを作動させているワイヤーが抜け、作動できなくなる可能性がありますので、交換しました。
ワイヤーカバー: L (左側: 樹脂部品) 劣化で歪も見受けられましたので、交換しました。
部品交換及びワイヤーASSYの分解・清掃を行いました。
- レール: C (装置内部の樹脂製のガイド) が経年劣化しています。
スリッパの「落ち」の悪さ・「詰まり」の原因になりますので
テフロンカバーを取り付けて交換しました。

その他

附属品; シキリバンASSY (新品) ・フードASSY

交換部品

承認	部品名称	数量	部品名称	数量
若 19.5.8 井	UVランプ・グローランプセット	1式	レール: C	2本
審査	シャコウバン	1枚	テフロンカバー	2本
若 19.5.8 井	ランブラベル (満杯ランプ)	1枚	エンクロージャー: アンダーASSY	1式
作成	プッシュプレート: L	1枚	シキリバンASSY	1枚
	プッシュプレート: R	1枚	取り出しスイッチ	1個
富	スライドブロック	2枚	電源スイッチ	1個
19.5.8	ワイヤーカバー: L (樹脂部品)	1枚		

点検、整備報告書 2/2

2019年5月8日

株式会社IHアグリテック

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先		納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 様	機 種	SSDX-Y
客 先	1			機 番	402083
環営メ	1	代理店名	株式会社 メディセオ 様		
環 品	1	顧 客 名	東京綾瀬腎クリニック 様	製造年月日	平成 21 (2009) 年 10 月
		修 理 者	富 田	アワメータ	
計	3	返 送 先	新鋭工業株式会社 東京支店 様	発 送 日	2019 年 5 月 8 日

点検、処置内容

6. エンクロージャーアンダー：ASSY（スリッパ払い出し部の門型の樹脂部品）は劣化による退色、ハイシュットピラ（スリッパが払い出しされるところの暖簾のような部品）も歪が見受けられました。今後、ハイシュットピラの破損やエンクロージャーアンダー：ASSY自体の破損も考えられますのでASSY一式を交換しました。

7. シキリバンASSYは、コーティングが劣化していましたので、交換しました。

8. 取り出しスイッチ・電源スイッチは、正常に作動していますが、製造後10年経過しており、今後の不具合防止として、交換しました。

9. エンクロージャー：トップの分解・清掃を含め、装置の清掃を行いました。

[2] 運転検査

1. スリッパの返却・取り出し・・・・・・・・・正常

2. 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認・・・・・・・・・正常

3. 紫外線ランプの状態・・・・・・・・・正常

*運転検査時点の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。

4. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・・・・・・・合格

承認				
若 19.5.8 井				
審査				
若 19.5.8 井				
作成				
密 19.5.8				