

19-03-08;18:12 ;(株)IHIAグリテック

縦 横

2 / 2

NoM-19-062	御見積書	岡-19-045						
新鋭工業株式会社 大阪支店 御中 下記の通りお見積もりいたしますので 何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。		2019年3月8日 株式会社 IHIAグリテック 環境プロジェクト部サービスグループ 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6 TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030						
件名: スリッパ殺菌ディスペンサーの点検・修理		<table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <tr> <td>課長</td> <td>審査</td> <td>作成</td> </tr> <tr> <td>若 193.8 井</td> <td>若 193.8 井</td> <td>若 193.8 田</td> </tr> </table>	課長	審査	作成	若 193.8 井	若 193.8 井	若 193.8 田
課長	審査	作成						
若 193.8 井	若 193.8 井	若 193.8 田						
<table border="1" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;">御見積金額</td> <td style="width:50%; text-align: right;">¥35,040</td> </tr> </table>		御見積金額	¥35,040					
御見積金額	¥35,040							
御支払条件 : 貴社慣行払い 納入場所 : 貴社指定場所 見積有効期限 : 発行後3ヶ月		伝票No. : No.03-26931 受付日 : 2019年3月5日 貴社名 : 有限会社 オフィスコマース 様 顧客名 : 上尾アーバンクリニック 様 機種名 : SSDX-Y / 404181号機 2016年6月製造						
No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額		
1-1	UVランプ・グローランプセット	UVランプ: 15W 1本 グローランプ: 15W 1本 UVランプ: 6W 2本 グローランプ: 6W 2本	1	式	7,000	7,000		
1-2	エンクロージャー: アンダー		1	個	1,800	1,800		
小計						8,800		
2-1	部品交換工賃		0.5	H	9,000	4,500		
2-2	ワイヤーASSY分解・調整(部品交換工賃込)		1	H	9,000	9,000		
2-3	エンクロージャー・トップ分解・清掃		0.5	H	9,000	4,500		
2-4	内外部品点検・調整・運転検査		1	H	9,000	9,000		
小計						27,000		
3-1	送料		1	式	1,500	1,500		
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500		
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000		
小計						8,000		
同梱品: なし								
定価						合計 43,800		
仕切価格						×0.80 35,040		
備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。 2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。								

発 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。 3 月 15 日

修理進行で

ご署名

野田

お願ひします。

TEL

印

荷物領収原票

元払

19年 3月 27日

福山通運

お届け先 (06)6228-3311
大阪府大阪市中央区
今橋1-6-1
新鋭工業株式会社 大阪支店
野田様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
SSDX-Y 404181
点検・修理完了機
上尾アーバンクリニック様
有限会社オフィスコマース様
修理品管理札No.03-26931
サービスG 富田

お問い合わせ番号: 77-8335-4294



80kg

a778335429401a 発店 517 1個口

※ドライバーの方へ: この荷札は送り状兼用(移転原票)です

お届け先 (06)6228-3311
大阪府大阪市中央区
今橋1-6-1
新鋭工業株式会社 大阪支店
野田様

000009

4-42

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
SSDX-Y 404181
点検・修理完了機
上尾アーバンクリニック様
有限会社オフィスコマース様
修理品管理札No.03-26931

お問い合わせ番号: 77-8335-4294



サービスG 富田

a778335429401a 発店517 No. 5429

1/1 個

荷札 元払

19年 3月 27日

福山通運

点検、整備報告書 1/2

2019年3月25日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社 I H I アグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先		納 入 先	新鋭工業株式会社 大阪支店 様	機 種	S S D X - Y
客 先	1	代理店名	有限会社 オフィスコマース 様	機 番	4 0 4 1 8 1
環営メ	1				
環 品	1				
		顧 客 名	上尾アーバンクリニック 様	製造年月日	平成 18 (2006) 年 6 月
		修 理 者	富 田	アワメータ	
計	3	返 送 先	新鋭工業株式会社 大阪支店 様	発 送 日	2019 年 3 月 26 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2019年3月5日 修理品管理札 No.03-26931)

電源入らず、プッシュプレートも作動しない。

殺菌灯まん中切れている。ヒューズ問題なし。

スリッパの出るプラ部品破損。

(点検結果・処置)

1. 「電源入らず、プッシュプレートも作動しない。」

装置確認しましたところ通電不良の状態ではありませんでした

電源コードの断線有無・カプラーの半抜けなど確認しましたが

特に異常は見受けられませんでした。

2. 「殺菌灯まん中切れている。」

UVランプ：15W寿命でした。また、UVランプ：6Wは製造当時の物でした。

製造後2年半経過していますので、UVランプ・グローランプセット交換しました。

UVランプ：15W グロー：15W 各1本

UVランプ：6W グロー：6W 各2本

3. 「スリッパの出るプラ部品破損。」

エンクロジャー：アンダーASSYの破損でした。ASSY構成品の

「ハイシュットピラ」・「ハイシュットピラ固定金具」は使用可能でしたので

「エンクロジャー：アンダー」のみ交換しました。

4. ワイヤーASSY・エンクロジャー：トップの分解・清掃を含め、装置の清掃を行いました。

その他

附属品：なし

交換部品

部品番号

UVランプ・グローランプセット

1式

エンクロジャー：アンダー

1枚

承認

若

19.3.25

井

審査

若

19.3.25

井

作成

密

19.3.25

田

2/2

株式会社IHアグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

点検、処置内容

〔2〕運転検査

1. スリッパの返却・取り出し・・・・・・・・・・正常

＊お客様ご使用のシキリバンが同梱されていませんでしたので
検査用のシキリバンを使用しての確認となりました。

2. 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認・・・・正常

3. 紫外線ランプの状態・・・・・・・・・・正常

＊運転検査時点の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。

4. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・・・・・・・・合格

	その他

[illegible]

若

0 3.25

20

若

43.25

井ノ口

4050

19, 3, 2