

御見積書

2018年9月19日

新鋭工業株式会社
名古屋支店 藤田 様

株式会社 IHIアグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ
岡山県岡山市東区西大寺新地170番6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

件名: スリッパ殺菌ディスペンサーの点検・修理

御見積金額 **¥40,000**

課長	審査	作成
若井	若井	富田
18.9.19	18.9.19	18.9.19

伝票No. : No.14-04658
 受付日 : 2018年9月10日
 貴社名 : 株式会社 フォーム 岐阜支店 様
 顧客名 : しみず消化器クリニック 様
 機種名 : SSDX-VY / 501011号機 2013年5月製造

御支払条件 : 貴社慣行払い
 納入場所 : 貴社指定場所
 見積有効期限 : 発行後3ヶ月

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	プッシュプレート:L	ワイヤーASSY部品	1	本	1,750	1,750
1-2	プッシュプレート:R	ワイヤーASSY部品	1	本	1,750	1,750
1-3	エンクロージャー:アンダーASSY		1	式	7,450	7,450
1-4	取り出しスイッチ	交換奨励	1	個	1,300	1,300
小計						12,250
2-1	部品交換工賃		0.7	H	9,000	6,300
2-2	ワイヤーASSY分解・清掃(部品交換工賃込)		1	H	9,000	9,000
2-3	エンクロージャー:トップ分解・清掃		0.5	H	9,000	4,500
2-4	左側UV6ASSY口金修理		0.2	H	9,000	1,800
2-5	内外部点検・調整・運転検査		1	H	9,000	9,000
小計						30,600
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
小計						8,000
4-1	値引					▲ 850
同梱品: シキリバンASSY・フードASSY						
定価					合計	50,000
仕切価格					×0.80	40,000

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
 2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発注書

上記見積もり内容にて発注いたします。 月 日

ご署名

TEL

印

F A X 連 絡 書

2018年 9 月 20 日

株式会社IHIアグリテック 御中

御担当者 様

新鋭工業株式会社名古屋支店

名古屋市昭和区石仏町2-1-40

グランカーサ御器所

TEL 052-859-1333

FAX 052-859-1334

担当:藤田

拝啓 貴社ますますご清栄のことと御慶び申し上げます。日頃は大変お世話になっております。
さて、下記の件につきましてFAXにてご送付いたしますので、宜しくお願い致します。

敬具

件名 修理品の件

いつもお世話になっております。

早速ですが、下記内容で修理品の処理をお願い致します。

当社修理荷札番号	14-04658
製品名	SSDX-VY
製造番号	501011
御社見積番号	M-18-252
御社受付番号	
ユーザー名	(株)フォーム岐阜、しみず消化器CL

修理開始

未修理返却

廃棄処分

をお願い致します。

宜しくお願い致します。

元払

福山通運

荷物領収原票

18年 10月 1日

(052)859-1333
お届先 愛知県名古屋市昭和区
石仏町2-1-40
新鋭工業株式会社 名古屋支店
藤田様



(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
SSDX-VY
501011号機
点検・修理完了機
しみず消化器クリニック様
㈱フオーム 岐阜支店様
修理品管理札No.14-04658
サービスG 富田

お問い合わせ番号: 77-8334-2324



80kg

a 7 7 8 3 3 4 2 3 2 4 0 1 a 発店 517 1個口

ここからはがしてください

(052)859-1333
お届先 愛知県名古屋市昭和区
石仏町2-1-40
新鋭工業株式会社 名古屋支店
藤田様

000049

3-24

様

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
SSDX-VY
501011号機
点検・修理完了機
しみず消化器クリニック様
㈱フオーム 岐阜支店様
修理品管理札No.14-04658
サービスG 富田

お問い合わせ番号: 77-8334-2324



a 7 7 8 3 3 4 2 3 2 4 0 1 a 発店517 No. 4232

1 / 1個

荷札 元払

18年 10月 1日

福山通運

点検、整備報告書

2018年9月28日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。
装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

株式会社 I H I アグリテック

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 名古屋支店 様	機種	SSDX-VY	
客先	1				
環営メ	1	代理店名	株式会社 フォーム 岐阜支店 様	機番	501011
環品	1	顧客名	しみず消化器クリニック 様	製造年月日	平成 25 (2013) 年 5 月
		修理者	富田	アワメータ	
計	3	返送先	新鋭工業株式会社 名古屋支店 様	発送日	2018年10月1日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2018年9月10日 修理品管理札 No.14-04658)

紫外線ランプ、グロー球交換しても点灯しない。各部点検依頼

(点検結果・処置)

- UVランプ：15W UVランプ：6W（右側）は定位置に取りついていませんでした。取付け直して点灯しました。UVランプ：6W（左側）は、左側UV6ASSYの奥側の口金部の破損が原因でした。口金部修理後点灯するようになりました。
- プッシュプレート：L・Rは、左側の羽部の開閉が弱くなっていました。バネ部の劣化が考えられますので、不具合防止として左右一式の部品交換及びワイヤーASSYの分解・清掃を行いました。
- エンクロジャー：アンダーASSYの右側取付けネジ部に亀裂がありました。今後、割れに繋がりますとエンクロジャー：アンダーASSYの固定ができなくなります。またハイシュツピラも左右共に歪による変形がありましたので交換しました。
- 取り出しスイッチは、製造後5年経過していますので、不具合防止として交換しました。
- エンクロジャー：トップの分解・清掃を含め、装置の清掃を行いました。

[2] 運転検査

- スリッパの返却・取り出し・・・正常
- 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認・・・正常
- 紫外線ランプの状態・・・正常
*運転検査時点の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。
- 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・合格

その他

附属品；シキリバンASSY・フードASSY

交換部品

承認	若	18.9.28	井	部品番号	部品名称	数量	備考
審査 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>プッシュプレート：L</td> <td>1枚</td> <td></td>					プッシュプレート：L	1枚	
若 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>プッシュプレート：R</td> <td>1枚</td> <td></td>					プッシュプレート：R	1枚	
井 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>エンクロジャー：アンダーASSY</td> <td>1式</td> <td></td>					エンクロジャー：アンダーASSY	1式	
作成 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>取り出しスイッチ</td> <td>1個</td> <td></td>					取り出しスイッチ	1個	
田 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							