

No.M-20-089	御見積書	岡-20-044B				
2020年3月5日						
新鋭工業株式会社 長野支店 御中 下記の通りお見積もりいたしますので 何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。		株式会社 IHIアグリテック 環境プロジェクト部 サービスグループ 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6 TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030				
件名: eZ-100P 点検・修理		御				
御見積金額	¥68,000					
伝票No. : No.12-02988 受付日 : 2020年2月17日 貴社名 : 株式会社 アスコ 様 顧客名 : やまびこ動物病院 様 機種名 : eZ-100P / 010154号機 2009年12月製造		課長 審査 作成 環境プロジェクト部 20/03/05 若井 環境プロジェクト部 20/03/05 若井 環境プロジェクト部 20/03/05 宮田				
御支払条件 : 貴社銀行払い 納入場所 : 貴社指定場所 見積有効期限 : 発行後3ヶ月		水 様				
No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	エアポンプ	くん蒸用	1	個	16,800	16,800
1-2	DCプロア	予防措置	1	個	44,800	44,800
1-3	ボウシンゴム	予防措置	1	枚	660	660
①計						62,260
2-1	部品交換工賃		1	H	9,000	9,000
2-2	内外部点検・調整・運転検査・清掃		1	H	9,000	9,000
②計						18,000
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
③計						8,000
①②③計						88,260
4-1	値引					▲ 3,260
同梱品: リモコン・電源コード						
定価					合計	85,000
仕切価格					×0.80	68,000
備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。 2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。						

発 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。 3 月 11 日

ご署名

新鋭工業(株) 長野支店 青木

TEL 0263-24-2840

FAX 0263-27-3152



3/11 709枚検査心. 岡-20-044Bにて修理開始が確いしす。

荷物領収原票 元払 20年 3月 23日 福山通運

お届け先	(0263)24-2840 長野県松本市高宮東5番13号	受領印
	新鋭工業株式会社 長野支店 青木様	
(086)944-6510 岡山県岡山市東区 西大寺新地170番6 ㈱IHIアグリテック 11		H3000-067 EZ-100 010154号機 点検・修理完了機 やまびこ動物病院様 ㈱アスコ様 修理品管理票No.12-02988 サービスG 富田
お問い合わせ番号: 77-8337-8540		
		60kg
a 7 7 8 3 3 7 8 5 4 0 0 1 a 発店 517 1個口		
ここからはがしてください		

お届け先	(0263)24-2840 長野県松本市高宮東5番13号	3-75
	新鋭工業株式会社 長野支店 青木様	
(086)944-6510 岡山県岡山市東区 西大寺新地170番6 ㈱IHIアグリテック 11		H3000-067 EZ-100 010154号機 点検・修理完了機 やまびこ動物病院様 ㈱アスコ様 修理品管理票No.12-02988 サービスG 富田
お問い合わせ番号: 77-8337-8540		
		1 / 1 個
a 7 7 8 3 3 7 8 5 4 0 0 1 a 発店517 No. 7854		

荷 札 元払 20年 3月 23日 福山通運

点検、整備報告書

2020年3月23日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社 I H I アグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 長野支店 様	機 種	e Z-100P
客 先	代理店名	株式会社 アスコ 様	機 番	010154
環営メ	顧 客 名	やまびこ動物病院 様	製造年月日	平成 21 (2009) 年 12 月
環 品	修 理 者	富 田	アワメータ	
計	返 送 先	新鋭工業株式会社 長野支店 様	発 送 日	2020 年 3 月 23 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2020年2月17日)

脱臭能力が弱い

(点検結果・処置)

1. エアーポンプ (くん蒸用) が故障で作動していませんでした。
くん蒸モード使用時にオゾン発生器にエアーを送るポンプで故障により
エアー供給できなくなり、オゾンガスを発生できなくなっていました。
エアーポンプの交換を行いました。
2. 「DCブロア」 (吸引・くん蒸モードでともに使用する循環ファンです) は
フィン部に錆による劣化が見受けられました。現時点では作動不良・異音当の
不具合は見受けられませんでした。今後不具合が発生する事も考えられる事から
交換のご案内をさせて頂きましたところ、交換を承りましたので交換しました。

[2] 運転検査

1. 吸引運転作動確認・・・・・・正常
流量 8.0 L/min オゾン濃度 20 ppm オゾン発生量 20 mg/h (規格 15 mg/h)
2. くん蒸運転作動確認・・・・・・正常
流量 18.0 L/min オゾン濃度 390 ppm オゾン発生量 900 mg/h (規格 540 mg/h 以上)
3. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・・・・合格

その他

附属品 ; リモコン・電源コード

承認

環境PJ営業

20/03/23

若井

審査

環境PJ営業

20/03/23

若井

作成

環境サービス

20/03/23

富田

交換部品

部品番号

エアーポンプ (くん蒸用)

1 個

DCブロア

1 個

ボウシンゴム

1 枚