

20-03-09;19:53 ;(株)IHIAグリテック

繰 越

2 / 3

3/3

No.M-20-102

御見積書

岡一20-050A

新鋭工業株式会社
大阪支店 御中下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

2020年3月9日

株式会社 IHIAグリテック

環境プロジェクト部サービスグループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

御中

件名: スリッパ殺菌ディスペンサーの点検・修理

御見積金額

¥44,000

課長	審査	作成
環境P.J.課長 20/03/09 若井	環境P.J.課長 20/03/09 若井	環境P.J.課長 20/03/09 高田

様

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. : Na03-28620

受付日 : 2020年2月27日

貴社名 : 株式会社 メディセオ 明石支店 様

顧客名 : まつむら泌尿器科 様

機種名 : SSDX / 401501号機 2008年7月製造

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	プッシュプレート:L	ワイヤーASSY構成部品	1	枚	1,750	1,750
1-2	プッシュプレート:R	ワイヤーASSY構成部品	1	枚	1,750	1,750
1-3	ランプラベル	満杯ランプ	1	枚	500	500
1-4	エンクロージャー:アンダーASSY		1	式	7,450	7,450
1-5	取り出しスイッチ	交換奨励	1	個	1,300	1,300
1-6	電源スイッチ	交換奨励	1	個	1,200	1,200
①小計						13,950
2-1	部品交換工賃		1.5	H	9,000	13,500
2-2	ワイヤーASSY分解・清掃 (部品交換工賃込)		1	H	9,000	9,000
2-3	エンクロージャー:トップ分解・清掃		0.5	H	9,000	4,500
2-4	内外部点検・調整・運転検査		1	H	9,000	9,000
②小計						36,000
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
③小計						8,000
①②③計						57,950
4-1	値引					▲ 2,950
定価						合計 55,000
同梱品: シキリバンASSY・フードASSY						
仕切価格						×0.80 44,000

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。

2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。 3 月 / 3 日

3/3

修理進行でお願い

ご署名 野田

しる。

TEL

印

野田

荷物領収原票

元払

20年 3月 25日

福山通運

お (06)6228-3311
届 大阪府大阪市中央区
今橋 1-6-1
け
先 新鋭工業株式会社 大阪支店
山田様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地 170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
SSDX-Y
401501号機
点検・修理完了機
まつむら泌尿器科様
㈱メディセオ様
修理品管理票No.03-28620
サービスG 富田

お問い合わせ番号: 77-8337-8750



80kg

a 7 7 8 3 3 7 8 7 5 0 0 1 a 発店 517 1個口

ここからはがしてくださいドライバーの方へこの荷札は送り状兼用(領収原票)です

お (06)6228-3311
届 大阪府大阪市中央区
今橋 1-6-1
け
先 新鋭工業株式会社 大阪支店
山田様

4-42

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地 170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
SSDX-Y
401501号機
点検・修理完了機
まつむら泌尿器科様
㈱メディセオ様
修理品管理票No.03-28620
サービスG 富田

お問い合わせ番号: 77-8337-8750



a 7 7 8 3 3 7 8 7 5 0 0 1 a 発店517 No. 7875

1 / 1 個

荷 札 元払

20年 3月 25日

福山通運

点検、整備報告書 1/2

2020年3月25日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社IHIAグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先		納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 様	機 種	S S D X - Y
客	1				
環宮	1	代理店名	株式会社 メディセオ 明石支店 様	機 番	4 0 1 5 0 1
環	1				
		顧 客 名	まつむら泌尿器科 様	製造年月日	平成 20 (2008) 年 7 月
		修 理 者	富 田	アワメータ	
計	3	返 送 先	新鋭工業株式会社 大阪支店 様	発 送 日	2020 年 3 月 25 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日2020年2月27日)

正面左側のシーソー板の沈み込みが悪い(遅い)

(点検結果・処置)

1. 装置確認しましたところ、左側シーソーバンの動きが、右側に比べて遅いのを確認しました。シーソーバンが取り付けられているエンクロージャー：トップASSY(装置上部のスリッパを返却する正方形のユニットです)のシーソーバン駆動部にかなり汚れが付着していて動きが悪くなっているようですので、エンクロージャー：トップASSYの分解・清掃を行いました。
2. プッシュプレート：L・Rは、現時点では不具合は見受けられませんが装置が製造後12年経過していますので、不具合予防措置として交換をお勧めしましたところ、交換を承りましたので交換しました。部品交換時にワイヤーASSYの分解・清掃を行いました。
3. ランプラベル(満杯ランプ)は破損していますので交換しました。
4. エンクロージャー：アンダーASSYは、全体的に劣化が見受けられハイシュットピラは左右共にかなり歪がありますので、ASSYでの交換を行いました。
5. 取り出しスイッチ・電源スイッチは、現時点では正常に作動していますが装置が製造後12年経過していますので、不具合予防措置として交換をお勧めしましたところ、交換を承りましたので交換しました。

その他

附属品；シキリバンASSY・フードASSY

承認



審査



作成



交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	プッシュプレート：L	1枚	
	プッシュプレート：R	1枚	
	ランプラベル(満杯ランプ)	1枚	
	エンクロージャーアンダー：ASSY	1式	
	取り出しスイッチ	1個	
	電源スイッチ	1個	

点検、整備報告書 2/2

2020年3月25日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社 I H I アグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先		納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 様	機種	S S D X-Y
客	1	代理店名	株式会社 メディセオ 明石支店 様	機番	4 0 1 5 0 1
環営	1	顧客名	まつむら泌尿器科 様	製造年月日	平成 20 (2008) 年 7 月
環	1	修理者	富田	アワメータ	
計	3	返送先	新鋭工業株式会社 大阪支店 様	発送日	2020年3月25日

点検、処置内容

[2] 運転検査

1. スリッパの返却・取り出し 正常
2. 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認 正常
3. 紫外線ランプの状態 正常

* 運転検査時点の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。

4. 絶縁抵抗・耐電圧試験 合格

承認

環境PJ営業
20/03/25
若井

審査

環境PJ営業
20/03/25
若井

作成

環境PJサービス
20/03/25
富田