

19-08-09;14:02 ; (株)IHIAグリテック

新鋭 仙台(新)

3/ 3

NoM-19-247

御見積書

岡-19-153

新鋭工業株式会社
仙台支店 御中下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。2019年8月9日
株式会社 IHIAグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ
岡山県岡山市東区西大寺新地170番6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

件名: スリッパ殺菌ディスペンサーの点検・修理

御見積金額 ¥44,000

課長	審査	作成
計 19,819 計	計 19,819 計	計 19,819 計

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月伝票No. : No09-26408
受付日 : 2019年8月6日
貸社名 : 株式会社 メディカルサービス 仙台営業所 様
顧客名 : 香田和府クリニック 様
機種名 : SSDX-Y / 404056号機 2016年1月製造

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	電源スイッチ		1	個	1,200	1,200
1-2	UVランプ:6W		2	本	1,900	3,800
1-3	グロー:6W		2	本	140	280
1-4	エンクロージャー:アングラー		1	個	1,800	1,800
1-5	取り出しスイッチ	交換奨励	1	個	1,300	1,300
①小計						8,380
2-1	部品交換工賃		2	H	9,000	18,000
2-2	ワイヤーASSY分解・清掃(部品交換工賃込)		1	H	9,000	9,000
2-3	エンクロージャー:トップ分解・清掃		0.5	H	9,000	4,500
2-4	内外部点検・調整・運転検査		1	H	9,000	9,000
②小計						40,500
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
③小計						8,000
①②③計						56,880
4-1	値引					▲ 1,880
同梱品: シキリバンASSY・フードASSY						
定価						
合計						55,000
仕切価格 ×0.80						44,000

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。

2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発注書

上記見積もり内容にて発注いたします。 8月19日

ご署名

新鋭工業(株) 仙台支店 店子

TEL 022-288-4660

印

唐

荷物領収原票

元払

19年 9月 2日

◎福山通運

お (022)288-4660
届 宮城県仙台市
け 若林区六丁の目中町10-10
先 新鋭工業株式会社 仙台支店
庄子様

受領印

様

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
SSDX-Y 404056
点検・修理完了機
りふの内科クリニック様
㈱メディカルサービス様
修理品管理札No.09-26408
サービスG 富田

お問い合わせ番号: 77-8336-4525



80kg

a 7 7 8 3 3 6 4 5 2 5 0 1 a 発店 517 1個口

←ここからはがしてください

ドライバーの方へ: この荷札は送り状兼用(領収原票)です

お (022)288-4660
届 宮城県仙台市
け 若林区六丁の目中町10-10
先 新鋭工業株式会社 仙台支店
庄子様

000006

1-62

様

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
SSDX-Y 404056
点検・修理完了機
りふの内科クリニック様
㈱メディカルサービス様
修理品管理札No.09-26408

お問い合わせ番号: 77-8336-4525



サービスG 富田

a 7 7 8 3 3 6 4 5 2 5 0 1 a 発店517 No. 6452

1 / 1 個

荷 札 元払

19年 9月 2日

◎福山通運

点検、整備報告書 1 / 2

2019 年 8 月 30 日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社 I H I アグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 仙台支店 様	機 種	S S D X - Y
客 先	代理店名	株式会社 メディカルサービス 仙台営業所 様	機 番	4 0 4 0 5 6
環営メ	顧 客 名	りふの内科クリニック 様	製造年月日	平成 28 (2016) 年 1 月
環 品	修 理 者	富 田	アワメータ	
計	返 送 先	新鋭工業株式会社 仙台支店 様	発 送 日	2019 年 9 月 2 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2019 年 8 月 6 日 修理品管理札 No.09-26408)

殺菌灯が点かない。プッシュプレートの動きが悪い。

(点検結果・処置)

1. 装置確認したところ、右側の UV ランプ : 6 W とグロー : 6 W は共に寿命でした。
また、左側の UV ランプ : 6 W とグロー : 6 W は寿命に近いようですので
左右交換しました。
2. 「プッシュプレートの動きが遅い。」
電源スイッチの不具合が原因でした。電源スイッチの交換を行いました。
完全な故障状態ではなく、電源 ON 時の電圧が不安定になっていました。
通常電源 ON 時、装置内の供給電圧は AC100V になりますが
AC90V ~ AC100V 間で不安定な状態でした。AC100V で安定している時は
正常に作動していましたが、AC90V まで電圧降下時には、
プッシュプレートの動きが遅くなっていました。
3. エンクロジャー : アンダー A S S Y の右側の取付けネジ部に割れが見受けられました。
割れにより欠落した場合、固定できなくなります。ただし、他の構成部品
ハイシュットピラ等は使用可能ですので、エンクロジャー : アンダーのみ交換しました。

その他

附属品 ; シキリバン A S S Y ・フード A S S Y

交 換 部 品

承認 若 19.8.30 井	部品番号	UV ランプ : 6 W	2 本	
審査 若 19.8.30 井		グローランプ : 6 W	2 本	
作成		電源スイッチ	1 個	
		エンクロジャー : アンダー	1 個	
		取り出しスイッチ	1 個	

点検、整備報告書 2/2

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2019年8月30日

株式会社 I H I アグリテック

配布先		納入先	新鋭工業株式会社 仙台支店 様	機 種	S S D X - Y
客 先	1				
環営メ	1	代理店名	株式会社 メディカルサービス 仙台営業所 様	機 番	4 0 4 0 5 6
環 品	1				
		顧 客 名	りふの内科クリニック 様	製造年月日	平成 28 (2016) 年 1 月
		修 理 者	富 田	アワメータ	
計	3	返 送 先	新鋭工業株式会社 仙台支店 様	発 送 日	2019 年 9 月 2 日

点検、処置内容

4. 取り出しスイッチは、正常に作動していますが、製造後3年経過しており、不具合防止として交換奨励させていただき、交換を承りましたので、交換しました。
5. ワイヤーASSY・エンクロージャトップの分解・清掃を含め、清掃を行いました。

[2] 運転検査

1. スリッパの返却・取り出し・・・・・・正常
2. 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認・・・・正常
3. 紫外線ランプの状態・・・・・・正常
*運転検査時点の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。
4. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・・・・合格

その他

交換部品

承認				
若				
19.8.30				
井				
審査				
若				
19.8.30				
井				
作成				
富				
19.8.30				
田				