

発注 御見積書

No.M-19-269

岡-19-175

新鋭工業株式会社
広島支店 御中

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

2019年9月5日

株式会社 IHIアグリテック

環境プロジェクト部サービスグループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

件名: スリッパ殺菌ディスペンサーの点検・修理

御見積金額	¥44,000
-------	---------

課長	審査	作成
 2019/09/05 若井	 2019/09/05 若井	 2019/09/05 富田

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. : No.06-13079

受付日 : 2019年7月23日

貴社名 : 深川 本社 様

顧客名 : ヘルスクエアホーム井口 様

機種名 : SSDX-Y / 402635号機 2011年3月製造

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	プッシュプレート:L	ワイヤーASSY構成部品	1	枚	1,750	1,750
1-2	プッシュプレート:R	ワイヤーASSY構成部品	1	枚	1,750	1,750
1-3	スライドブロック	ワイヤーASSY構成部品	2	個	120	240
1-4	シャコウパン		1	枚	320	320
1-5	レール:C		2	本	800	1,600
1-6	テフロンカバー		2	本	880	1,760
1-7	ゴム足	後側2個	2	個	350	700
1-8	エンクロージャーアンダー:ASSY		1	式	7,450	7,450
①小計						15,570
2-1	部品交換工賃		1.5	H	9,000	13,500
2-2	ワイヤーASSY分解・清掃(部品交換工賃込)		1	H	9,000	9,000
2-3	エンクロージャー:トップ分解・清掃		0.5	H	9,000	4,500
2-4	内外部点検・調整・運転検査		1	H	9,000	9,000
②小計						36,000
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
③小計						8,000
①②③計						59,570
4-1	値引					▲ 4,570
同梱品: シキリパンASSY・フードASSY						
定価						
合計						55,000
仕切価格						
×0.80						44,000

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。

2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発注書

上記見積もり内容にて発注いたします。

9月5日

ご署名

新鋭工業株式会社

広島支店

TEL

広島市西区庚午中4-10-36

TEL 082-275-0740

点検、整備報告書 1/2

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2019年9月16日

株式会社IHIアグリテック

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 広島支店 様	機種	SSDX-Y
客先	1			
環営メ	1	代理店名 深川医療器株式会社 様	機番	402635
環品	1	顧客名 ヘルスケアホーム井口 様	製造年月日	平成23(2011)年3月
		修理者 富田	アワメータ	
計	3	返送先 新鋭工業株式会社 広島支店 様	発送日	2019年9月17日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2019年7月23日 修理品管理札 No.06-13079)

殺菌ランプ：15W点灯不良。左側UVランプ：6W点滅状態。

ランプ・グロー新品。

(点検結果・処置)

1. 装置確認の結果、UVランプ：15Wと 左側のUVランプ：6Wが
定位置に取り付いていなく、点灯していませんでした。取り付け直して
点灯するようになりました。
2. ワイヤーASSYは、プッシュプレート：Rの開閉状態が悪くなっています。
製造後8年経過していることから、左側(L)のプッシュプレートも今後
破損する可能性がありますので、予防措置として左右交換しました。
また、スライドブロック(プッシュプレートを取り付けている樹脂製部品)は
経年劣化で固定ネジ部にひび割れが見受けられますので、交換しました。
部品交換及び、ワイヤーASSYの分解・清掃を行いました。
3. シャコウバンが劣化により破損して、一部欠落しています。この部品は、
UVランプ：15Wの紫外線を上部に漏らさない様にする為のもので
この状態で使用した場合、スリッパ返却時にシーソーバンが開いた際、
外部に紫外線が漏れて危険ですので、交換しました。
4. レール：C(装置内部の樹脂製ガイド)が劣化しています。スリッパの「落ち」の悪さ
「詰まり」の原因となりますので、テフロンカバーを取り付けて交換しました。

その他

附属品；シキリバンASSY・フードASSY

交換部品

部品番号

プッシュプレート：L・R

各1枚

スライドブロック

2個

シャコウバン

1枚

レール：C

2本

テフロンカバー

2個

ゴム足

2個

エンクロージャーアンダー：ASSY

1式

承認

環P営業
2019/09/16
若井

審査

環P営業
2019/09/16
若井

作成

環Pサービス
2019/09/16
富田

点検、整備報告書 2/2

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2019年9月16日

株式会社IHIアグリテック

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 広島支店 様	機種	SSDX-Y
客先	1			
環営メ	1	代理店名 深川医療器株式会社 様	機番	402635
環品	1	顧客名 ヘルスケアホーム井口 様	製造年月日	平成23(2011)年3月
		修理者 富田	アワメータ	
計	3	返送先 新鋭工業株式会社 広島支店 様	発送日	2019年9月17日

点検、処置内容

- 装置の底部に4個あるゴム足の内、左後は固定できなくなっています。
また、右後は変形していますので、交換しました。
- エンクロージャーアンダー：ASSYは、退色で劣化し、ハイシュツトピラには亀裂が入っていました。今後の使用で不具合が発生する事もありますので、交換しました。
- エンクロージャー：トップの分解・清掃を含め、装置内外部を清掃しました。

[2] 運転検査

- スリッパの返却・取り出し・・・正常
*お客様ご使用のシキリバンASSYを使っでの検査では、コーティングの劣化からスリッパの収納が悪くなっていましたが、検査用シキリバンASSYを使っでの検査では、問題はありませんでした。
- 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認・・・正常
- 紫外線ランプの状態・・・正常
*運転検査時点の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。
- 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・合格

その他

承認

環P営業
2019/09/16
若井

審査

環P営業
2019/09/16
若井

作成

環Pサービス
2019/09/16
富田

交換部品

荷物領収原票 元払 19年 9月 17日 福山通運

お (082)270-0333
届 広島県広島市西区
け 商工センター4-15-17
先 深川医療器株式会社
佐藤様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
SSDX-Y 402635
点検・修理完了機
ヘルスケアホーム井口様
深川医療器㈱様

お問い合わせ番号: 77-8336-6021

サービスG 富田



80kg

a 7 7 8 3 3 6 6 0 2 1 0 1 a 発店 517 1個口

←ここからはがしてください ドライバーの方へ この荷札は送り状兼用 (領収原票) です

お (082)270-0333
届 広島県広島市西区
け 商工センター4-15-17
先 深川医療器株式会社
佐藤様

様

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
SSDX-Y 402635
点検・修理完了機
ヘルスケアホーム井口様
深川医療器㈱様

お問い合わせ番号: 77-8336-6021

サービスG 富田



a 7 7 8 3 3 6 6 0 2 1 0 1 a 発店517 No. 6602

1 / 1 個

荷 札 元払

19年 9月 17日 福山通運