

2/20 修理進行でお原直いたします。修理完了後 野田宛に連絡下さい。
送り先の車までご相談したいです。

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。
装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2020年3月9日
株式会社 I H I アグリテック

配布先		納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 様	機 種	S S D X-Y
客	1				
環営	1	代理店名	有限会社 オフィスコマース 様	機 番	4 0 4 4 0 5
環	1				
		顧 客 名	うすい歯科・矯正歯科インプラントセンター 様	製造年月日	平成 29 (2017) 年 4 月
		修 理 者	富 田	アワメータ	
計	3	返 送 先	うすい歯科・矯正歯科インプラントセンター 様	発 送 日	2020 年 3 月 9 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2020 年 1 月 24 日)

スリッパが出ない。

(点検結果・処置)

1. 装置確認しましたところ、装置内部の体積していたゴミ・埃が原因でワイヤーASSYのリミットスイッチが固着していて、プッシュプレートの位置確認が出来なくなり、結果スリッパが出なくなっていました。簡易清掃して、リミットスイッチを作動させてところ正常に作動するようになりましたので、ワイヤーASSYの分解清掃を行いました。
2. UVランプ：15W 左側UVランプ：6Wは寿命で点灯していませんでした。確認したところ、生産当時のUVランプでした。2年半以上経過しており交換時期ですので、UVランプ・グローランプ一式交換しました。
3. エンクロージャー：アンダーASSYの左右の装置本体への取付ネジ部付近に割れが見受けられました。割れが進行した場合、エンクロージャー：アンダーASSYが固定できなくなりますので、ASSY交換しました。
4. エンクロージャー：トップの分解清掃を含め、装置の清掃を行いました。

[2] 運転検査

1. スリッパの返却・取り出し・・・・・・・・・正常
2. 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認・・・・・・・・・正常
3. 紫外線ランプの状態・・・・・・・・・正常
*運転検査時点の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。
4. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・・・・・・・合格

その他

附属品；シキリバンASSY・フードASSY

承認

交換部品

部品番号

UVランプ・グローランプセット

1 式

エンクロージャーアンダー：ASSY

1 式

審査

作成



荷物領収原票 元払 20年 3月 9日 福山通運

お 届 け 先	(042)579-1199 東京都羽村市 小作台1-2-11 うすい歯科 矯正歯科インプラントセンター 様	受領印
	(086)944-6510 岡山県岡山市東区 西大寺新地170番6 ㈱IHIアグリテック 11	H3000-067 SSDX-Y 404405号機 点検・修理完了機
	お問い合わせ番号: 77-8337-7372	サービスG 富田
		80kg
	a 7 7 8 3 3 7 7 3 7 2 0 1 a	発店 517 1個口
←ここからはがしてください ドライバーの方へ: この荷札は送り状兼用(領収原票)です		

お 届 け 先	(042)579-1199 東京都羽村市 小作台1-2-11 うすい歯科 矯正歯科インプラントセンター 様	2-66
	(086)944-6510 岡山県岡山市東区 西大寺新地170番6 ㈱IHIアグリテック 11	H3000-067 SSDX-Y 404405号機 点検・修理完了機
	お問い合わせ番号: 77-8337-7372	サービスG 富田
		1 / 1 個
	a 7 7 8 3 3 7 7 3 7 2 0 1 a	発店517 No. 7737

荷 札 元払 20年 3月 9日 福山通運