

No.M-18-224

御見積書

岡-18-157

2018年8月27日

新鋭工業株式会社
名古屋支店 田村 様

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

株式会社 IHIアグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ
岡山県岡山市東区西大寺新地170番6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

件 名: スリッパ殺菌ディスペンサーの点検・修理

御見積金額

¥41,120

承認	審査	作成
若 18.8.27 井	若 18.8.27 井	田 18.8.27 田

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. : No.14-04557
受付日 : 2018年8月17日
貴社名 : 株式会社 メディセオ 沼津支店 様
顧客名 : 宮本胃腸科・外科クリニック 様
機種名 : SSDX-VY / 500578号機 2009年8月製造

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	UVランプ:15w		1	本	2,800	2,800
1-2	グロー:15w		1	本	140	140
1-3	プッシュプレート:L	ワイヤーASSY部品	1	枚	1,750	1,750
1-4	プッシュプレート:R	ワイヤーASSY部品	1	枚	1,750	1,750
1-5	スライドブロック	ワイヤーASSY部品	2	個	120	240
1-6	ハイシュットビラ		2	枚	390	780
1-7	シガイセントウメイバン	ハイシュットビラ注意銘板	1	枚	140	140
1-8	取り出しスイッチ	交換奨励	1	個	1,300	1,300
1-9	電源スイッチ	交換奨励	1	個	1,200	1,200
小計						10,100
2-1	部品交換工賃		1.2	H	9,000	10,800
2-2	ワイヤーASSY分解・清掃(部品交換工賃込)		1	H	9,000	9,000
2-3	エンクロージャー:トップ分解・清掃		0.5	H	9,000	4,500
2-4	内外部点検・調整・運転検査		1	H	9,000	9,000
小計						33,300
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
小計						8,000
同梱品:シキリバンASSY・フードASSY						
定価						
合計						51,400
仕切価格						
×0.80						41,120

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。 月 日

ご署名

TEL

印

F A X 連 絡 書

2018年 9月 25日

株式会社 IHIシバウラ 御中

御担当者 様

FAX:086-942-9030

新鋭工業株式会社名古屋支店

名古屋市昭和区石仏町2-1-40

グランカーサ御器所

TEL 052-859-1333

FAX 052-859-1334

担当:田村

拝啓 貴社ますますご清栄のことと御慶び申し上げます。日頃は大変お世話になっております。
さて、下記の件につきましてFAXにてご送付いたしますので、宜しくお願い致します。

敬具

件名 修理品の件

いつもお世話になっております。

早速ですが、下記内容で修理品の処理をお願い致します。

当社修理荷札番号	14-04557
製品名	SSDX-V
製造番号	500578
御社見積番号	図 - 18 - 157
御社受付番号	
ユーザー名	宮本胃腸科外科クリニック 様

修理開始

未修理返却

廃棄処分

9/25

遅くお詫言います。

をお願い致します。

申し訳ございません。

修理お願い致します。

元払

18年10月3日

◎福山通運

荷物領収原票

(052)859-1333

お 愛知県名古屋市昭和区
届 石仏町2-1-40け 新鋭工業株式会社 名古屋支店
先 田村様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

お問い合わせ番号: 77-8334-2560



←ここからはがしてください 256001a 発店 517 1個口

H3000-067
SSDX-VY 500578
点検・修理完了機
宮本胃腸科外科クリニック様
㈱メディセオ沼津支店様
修理品管理札No.14-04557

サービスG 富田

80kg

お 愛知県名古屋市昭和区
届 石仏町2-1-40け 新鋭工業株式会社 名古屋支店
先 田村様(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

お問い合わせ番号: 77-8334-2560



a 778334256001a 発店517 No. 4256

H3000-067
SSDX-VY 500578
点検・修理完了機
宮本胃腸科外科クリニック様
㈱メディセオ沼津支店様
修理品管理札No.14-04557

サービスG 富田

1 / 1 個

荷 札 元払

18年10月3日 ◎福山通運

点検、整備報告書

2018年10月3日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社 I H I アグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先		納入先	新鋭工業株式会社 名古屋支店 様	機 種	S S D X - V Y
客 先	1				
環営メ	1	代理店名	株式会社 メディセオ 沼津支店 様	機 番	5 0 0 5 7 8
環 品	1				
		顧 客 名	宮本胃腸科 外科クリニック 様	製造年月日	平成 21 (2009) 年 8 月
		修 理 者	富 田	アワメータ	
計	3	返 送 先	新鋭工業株式会社 名古屋支店 様	発 送 日	2018 年 10 月 3 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2018年8月17日 修理品管理札 No.14-04557)

各部点検依頼。ランプ切れかけ。

(点検結果・処置)

- UVランプ：15W・グロー：15Wは共に寿命状態でしたので、交換しました。
- プッシュプレート：L・Rは、製造後9年経過していますので、不具合防止としてまたスライドブロック（プッシュプレートを取り付けている樹脂部品）は、ひび割れがありましたので、それぞれ交換しました。部品交換及びワイヤーASSYの分解・清掃を行いました。
- エンクロジャー：アンダーASSYのハイシュットピラが、歪により変形していましたので、交換しました。
左側のハイシュットピラには注意銘板（シガイセントウメイバン）を貼付けしています。
- 取り出しスイッチ、電源スイッチは製造後9年経過していますので、不具合防止として交換しました。
- エンクロジャー：トップの分解・清掃を含め、装置の清掃を行いました。

[2] 運転検査

- スリッパの返却・取り出し・・・・・・・・・正常
- 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認・・・・・・・・・正常
- 紫外線ランプの状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正常
*運転検査時点の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。
- 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・合格

承認

その他

若

附属品；シキリバンASSY・フードASSY

18.10.3

井

交換部品

審査

部品名称

数量

部品名称

数量

若

UVランプ：15W

1本

注意銘板（シガイセントウメイバン）

1枚

18.10.3

グロー：15W

1本

取り出しスイッチ

1個

井

プッシュプレート：L

1枚

電源スイッチ

1個

作成

プッシュプレート：R

1枚

若

スライドブロック

2個

18.10.3

ハイシュットピラ

2枚

田