

20-04-13;15:33 ; (株)IHIアグリテック

新鋭 福岡

2/ 3

2/3

No.M-20-156	御見積書	見積書No.岡-20-079A				
新鋭工業株式会社 福岡支店 御中 下記の通りお見積もりいたしますので 何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。		2020年4月13日 株式会社 IHIアグリテック 環境プロジェクト部 サービスグループ 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6 TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030				
件名: eZ-100P 点検・修理 御見積金額 ¥36,000		課長 20/04/13 若井 審査 20/04/13 若井 作成 20/04/13 富田				
御支払条件 : 貴社慣行払い 納入場所 : 貴社指定場所 見積有効期限 : 発行後3ヶ月 伝票No. : No.05-26576 受付日 : 2020年4月6日 貴社名 : 木村医療器株式会社 様 顧客名 : 本里内科 様 機種名 : eZ-100P / 010086号機 2009年10月製造						
No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	コントローラー		1	枚	31,000	31,000
①計						31,000
2-1	部品交換工賃		0.2	H	9,000	1,800
2-2	内外部点検・調整・運転検査・清掃		1	H	9,000	9,000
②計						10,800
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
③計						8,000
①②③計						49,800
4-1	値引					▲ 4,800
同梱品: リモコン・電源コード						
定価						合計 45,000
仕切価格						×0.80 36,000
備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。						
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。						

発 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。

5月15日

新鋭工業株式会社福岡支店

福岡県福岡市東区多の津五丁目11番25号
TEL 092-622-0055 FAX 092-622-0052

ご署名

TEL

印



元払 20年 5月 10日 福山通運

荷物領収原票

お届け先 (092)622-0055
福岡県福岡市東区
多の津5-11-25
新鋭工業株式会社 福岡支店
篠原様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
株主H1アグリテック
11

お問い合わせ番号: 77-8338-2541

H3000-067
eZ-100P
010086
点検・修理完了機
本里内科様
木村医療器機様
修理品管理札No.05-26576
サービスG 富田



30kg

a 7 7 8 3 3 8 2 5 4 1 0 1 a 発店 517 1個口
←ここからはがしてください

お届け先 (092)622-0055
福岡県福岡市東区
多の津5-11-25
新鋭工業株式会社 福岡支店
篠原様

7-02

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
株主H1アグリテック
11

お問い合わせ番号: 77-8338-2541

H3000-067
eZ-100P
010086
点検・修理完了機
本里内科様
木村医療器機様
修理品管理札No.05-26576
サービスG 富田



a 7 7 8 3 3 8 2 5 4 1 0 1 a 発店517 No. 8254

1 / 1 個

荷 札 元払

20年 5月 19日 福山通運

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。
装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2020年5月19日
株式会社 I H I アグリテック

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 福岡支店 様	機 種	e Z - 1 0 0 P
客 先	代理店名	木村医療器株式会社 様	機 番	0 1 0 0 8 6
環 営	顧 客 名	本里内科 様	製造年月日	平成 21 (2009) 年 10 月
メ	修 理 者	富 田	アワメータ	
品	返 送 先	新鋭工業株式会社 福岡支店 様	発 送 日	2020 年 5 月 19 日
計				

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2020 年 4 月 6 日 修理品管理札No.05-26576)

ブローモーターが回らない。

(点検結果・処置)

1. コントローラーの故障が原因で循環ファンを回転させる D C ブローが
作動していませんでした。コントローラーの交換を行いました。

交換したコントローラー



[2] 運転検査

1. 吸引運転作動確認 正常
流量 7.5 L/min オゾン濃度 18 ppm オゾン発生量 17.4 mg/ h (規格 15 mg/ h)
2. くん蒸運転作動確認 正常
流量 18.0 L/min オゾン濃度 370 ppm オゾン発生量 850 mg/ h (規格 540 mg/ h 以上)
3. 絶縁抵抗・耐電圧試験 合格

その他

附属品 ; リモコン・電源コード

交 換 部 品

承認				
環境PJ営業 20/05/19 若井	部品番号	コントローラー	1 枚	
審査				
環境PJ営業 20/05/19 若井				
作成				
環境サービス 20/05/19 富田				