

No.M-18-344

御見積書

岡-18-238

日本光電工業株式会社
中部支店 金沢営業所 御中

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

2018年11月26日
株式会社 IHIアグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ
岡山県岡山市東区西大寺新地170番8
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

件名: eZ-100P 点検・修理

御見積金額 ¥96,000

保長	審査	作成
若 18.11.26 井	若 18.11.26 井	若 18.11.26 井

御支払条件 : 貴社銀行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. :
受付日 : 2018年11月16日
貴社名 :
顧客名 : 石川県立中央病院 様
機種名 : eZ-100P / 010512号機 2013年2月製造

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	イオナイザー		1	個	7,200	7,200
1-2	DCブローア		1	個	44,800	44,800
1-3	ボウシンゴム		1	枚	660	660
1-4	定期交換部品		1	式	44,300	44,300
小計						96,960
2-1	部品交換工賃		1.3	H	9,000	11,700
2-2	内外都点検・調整・運転検査・清掃		1	H	9,000	9,000
小計						20,700
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
小計						8,000
4-1	徴引					▲ 5,660
同梱品:リモコン・電源コード						
定価						120,000
仕切価格						96,000
×0.80						

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。 / 2 月 28 日

ご署名 名古屋市熱田区新尾頭一丁目9番12号
日本光電工業株式会社中部支店

支店長 小島 健 司

TEL



注文書(注文請書)

注文書発行日 2018/12/28

注文書No. 68LN200932

注文先 コード 10004960 FAXNo. 086-942-9030 (FAXを送信したらいをを入れる)

株式会社 IHシアグリティック 岡山事業所 御中

貴社担当者名

日本光電工業㈱ 中部支店
金沢営業所

〒 920-0057

 
住所 金沢市桜田町1-100

TEL 076(232)7500

FAX 076(232)0012

納入先

メモ



石川県立中央病院

着荷希望日 2019年01月16日

所長 担当 営業事務担当
森崎 魚野 富川

日本光電 注文書 111 御社 111 注文請書 111 送付 (FAX) 日本光電

NO.	品目コード	商品名・型式	業務承認No.	数量	単位	単価(円)	金額(円)
1	HSE/	空気清浄機修理 EZ-100P		1	台	96,000	96,000
2							
3							
4							
5							
支払条件							支払条件
選択条件							通常
							① 金額 100,000
							② 未済 20 1 31 振込
							20 5 31 期日私
注文先・営業所間の連絡事項							明細合計(本体) 96,000
							消費税 7,680
							伝票合計(税込) 103,680

年 月 日
本書の通り、注文を受けました。
つきましては捺印の上、注文請書として送付 (FAX) 致します。
納期は、 年 月 日 となります。

*注文書の業務承認No.が未記入の場合、お手数ですがご記入願います。

日本光電

点検、整備報告書

2019 年 1 月 11 日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社 I H I アグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先	客先	1	納入先	日本光電工業株式会社 中部支店 金沢営業所 様	機種	e Z-100P
環境メ	環	1	代理店名		機番	010512
品	品	1	顧客名	石川県立中央病院 様	製造年月日	平成 25 (2013) 年 2 月
			修理者	富田	アワメータ	
計		3	返送先	日本光電工業株式会社 中部支店 金沢営業所 様	機種	2019 年 1 月 11 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置（受取日 2018 年 11 月 16 日）

吸引モードが使用できない。

（点検結果・処置内容）

1. 装置確認しましたところ、「イオンランプ」が点灯していました。
これは、イオンを発生させるイオナイザー（イオン発生器）の故障を示すものです。
これが原因で、吸引モードが使用できない状態でした。
イオナイザーの交換を行いました。
2. DCブロアー（循環ファン）から異音が発生していました。回転軸の摩耗が原因と
思われます。ボウシンゴムをつけてDCブロアーを交換しました。
ボウシンゴムは貼り付けの為、再利用できませんので、新規貼り付けとなりました。
3. 定期交換部品は、フィルターキットが劣化状態でした。またプレフィルターは
埃が大量に付着して、空気が通らない状態になっており、装置を作動させても
吹出口より全く風が出ていない状態でしたので、交換しました。
DCブロアー（循環ファン）の劣化を早めた原因の一つと思われます。

[2] 運転検査

1. 吸引運転作動確認・・・・・・正常
流量 7.5 L/min オゾン濃度 18 ppm オゾン発生量 17.3 mg/h（規格 15 mg/h）
2. くん蒸運転作動確認・・・・・・正常
流量 18.0 L/min オゾン濃度 380 ppm オゾン発生量 870 mg/h（規格 540 mg/h 以上）
3. イオン発生量・・・・・・正常 100 万個/cc以上（規格 100 万個/cc）
4. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・・合格

その他

付属品；電源コード・リモコン


交換部品

承認 若 49.1.11 井				
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
若 49.1.11 井		イオナイザー	1 個	
作成		DCブロアー	1 台	
		ボウシンゴム	1 枚	
密 49.1.11 田		定期交換部品	1 式	

交換部品

顧客名	石川県立中央病院 様			作成日	2018年1月11日
機種	eZ-100P	機番	010512	製造日	平成25(2013)年2月

1 イオナイザー

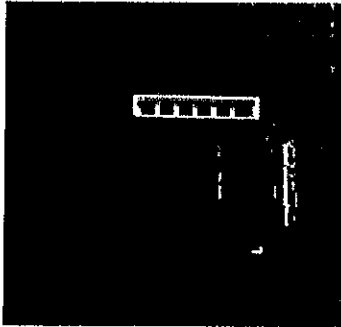


2 DCブローアー



ボウシンゴム

3 定期交換部品

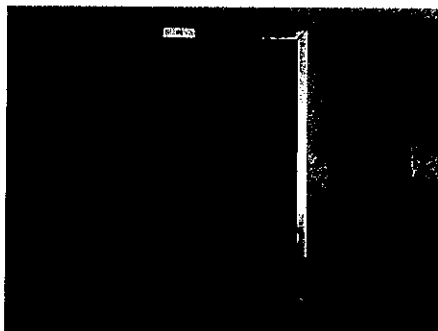

左側:フィルターキット
右側:プレフィルター

プレフィルターは大量の埃が付着していました。
定期的に清掃をお願いします。

承認

若
49.1.11
井

審査

若
49.1.11
井

作成

審
49.1.11
田

荷物領収原票

元払

19年 1月 11日

◎福山通運

お 届 け 先	(076)232-7500 石川県金沢市 桜田町1-100 日本光電工業株式会社 中部支店 金沢営業所 魚野様 様	
	(086)944-6510 岡山県岡山市東区 西大寺新地170番6 ㈱IHIアグリテック 11 H3000-067 eZ-100 010512 点検・修理完了機 石川県立中央病院様 注文書No.68LN200932	
お問い合わせ番号: 77-8334-8926		
		サービスG 富田
a 7 7 8 3 3 4 8 9 2 6 0 1 a 発店 517 1個口 ←ここからがじりたさい		30kg

お 届 け 先	(076)232-7500 石川県金沢市 桜田町1-100 日本光電工業株式会社 中部支店 金沢営業所 魚野様 様
	(086)944-6510 岡山県岡山市東区 西大寺新地170番6 ㈱IHIアグリテック 11 H3000-067 eZ-100 010512 点検・修理完了機 石川県立中央病院様 注文書No.68LN200932
お問い合わせ番号: 77-8334-8926	
	
a 7 7 8 3 3 4 8 9 2 6 0 1 a 発店517 No. 4892	

荷 札 元払

19年 1月 11日

◎福山通運