

No.M-19-007	御見積書	岡-19-004
-------------	-------------	----------

2019年1月11日

株式会社 ロイズコンフェクト 御中

株式会社 IHIAグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ
岡山県岡山市東区西大寺新地170番6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

件名：eZ-100 点検・修理

 
御見積金額	¥85,000
-------	---------

課長	審査	作成

御支払条件 : 貴社慣行払い 納入場所 : 貴社指定場所 見積有効期限 : 発行後3ヶ月	伝票No. : 受付日 : 2018年12月28日 貴社名 : 顧客名 : 株式会社 ロイズコンフェクト 様 機種名 : eZ-100 / 010502号機 2013年4月製造
--	---

No.	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	くん蒸ポンプ		1	個	16,800	16,800
1-2	DCブローア		1	個	44,800	44,800
1-3	ボウシゴム		1	枚	660	660
					小計	62,260
2-1	部品交換工賃		1	H	9,000	9,000
2-2	内外部点検・調整・運転検査・清掃		1	Y	9,000	9,000
					小計	18,000
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
					小計	8,000
4-1	値引					▲ 3,260
同梱品:リモコン・電源コード						
定価					合計	85,000

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発 注 書 上記見積り内容にて発注いたします。 / 月 30 日		印 
品名 株式会社ロイズコンクリート	署名 品質・安全衛生管理 石取 光	
TEL 0133-25-3388		

元払

19年 2月 13日

◎福山通運

荷物領収原票

お届先 (0133)25-3344
北海道石狩郡当別町
ビトエ640番地15
株式会社 ロイズコンフェクト
品質 安全衛生管理 名取様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
eZ-100
010502号機
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8335-0934

サービスG 富田



30kg

a 7 7 8 3 3 5 0 9 3 4 0 1 a 発店 517 1個口

←ここからが大切なポイントです。ドライバーの方へこの荷札は送り状兼用（領収原票）です。

お届先 (0133)25-3344
北海道石狩郡当別町
ビトエ640番地15
株式会社 ロイズコンフェクト
品質 安全衛生管理 名取様

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
eZ-100
010502号機
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8335-0934

サービスG 富田



a 7 7 8 3 3 5 0 9 3 4 0 1 a 発店517 No. 5093

1 / 1 個

荷物 元払

19年 2月 13日

◎福山通運

点検、整備報告書

2019年2月12日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。
装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

株式会社 I H I アグリテック

配布先		納入先	株式会社 ロイズコンフェクト 様	機 種	E Z - 1 0 0			
客 先	1	代理店名		機 番	0 1 0 5 0 2			
環営メ	1			顧客名	株式会社 ロイズコンフェクト 様	製造年月日	平成 25 (2013) 年 4 月	
環 品	1							修理者
		返送先	株式会社 ロイズコンフェクト 様					
計	3							

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2018 年 12 月 28 日)

くん蒸運転出来なくなり、オゾンランプが点灯。

(点検結果・処置内容)

- 「オゾンランプ点滅」は、くん蒸用オゾンガスを発生させるくん蒸オゾナイザーユニットの異常を示すものです。
原因は、くん蒸用エアープンプの故障でした。
エアープンプの交換を行いました。
- DCブロアー(循環ファン)から異音が発生していました。回転軸の摩耗が原因と思われる異音でした。摩耗が進行しますと、ファンが回転しなくなりますのでボウシゴムをつけてDCブロアーを交換しました。
ボウシゴムは貼り付けの為、再利用できませんので新規貼り付けとなりました。

その他

装置受け取り時、定期交換部品(フィルターキット)を固定している
フィルター押さえが脱落した状態でした。フィルターが定位置に固定できていない場合、吸引用・くん蒸用エアープンプが共にオゾンガスを含んだ空気を吸い込み、部品寿命を早めますので、確実な固定をお願いいたします。

[2] 運転検査

- 吸引運転作動確認・・・正常
流量 7.5 L/min オゾン濃度 18 ppm オゾン発生量 17.3 mg/h (規格 15 mg/h)
- くん蒸運転作動確認・・・正常
流量 18.0 L/min オゾン濃度 400 ppm オゾン発生量 920 mg/h (規格 540 mg/h 以上)
- 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・合格

その他

付属品;電源コード・リモコン

交換部品

承認	付属品；電源コード・リモコン			
若 19.2.12 井	交換部品			
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
若 19.2.12 井		くん蒸用エアーポンプ	1 個	
		DCブローア	1 個	
		ボウシゴム	1 枚	
作成				
電 19.2.12 田				

2018年12月25日

株式会社IHIシバウラ 御中

株式会社ロイズコンフェクト
品質・安全衛生管理 名取

オゾンエアクリア eZ-100 修理見積もりの依頼

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

標記の件、くん蒸が出来なくなり、説明書を読みますとオゾン発生器の故障の可能性があるとのこと。貴社に電話にて問い合わせましたところ、実機をお送りしその上でお見積り頂くことになることのご説明でしたのでお送りします。

下記に住所等をお知らせしますので、ご対応の程お願いします。

敬具

記

社名：株式会社ロイズコンフェクト
住所：北海道当別町ビトエ640-15
担当：品質・安全衛生管理 名取 光
電話：0133-25-3344

症状：くん蒸運転ができなくなり、オゾンランプが点滅

平成25年購入です。

実機到着後、まずはお見積りをお願いします。

見積受領後、社内手続きを行い修理依頼へと進みたいと思います。

その間お預かりお願いします。

以上