

圖-19-154A

2019年8月9日

株式会社IHIトレーディング 御中

株式会社 IHIアグリテック

環境プロジェクト部サービスグループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

件 名: オゾンくん蒸脱臭装置(OS-22)点検・修理

御見積金額	¥52,500
-------	---------

伝票No. :

御支払条件 : 貴社慣行払い

受付日 : 2019年8月8日

納入場所：貴社指定場所

貴社名：

見積有効期限 : 発行後3ヶ月

貴社名 : 東急ステイサービス株式会社 様

機種名 : OS-22 / 010561号機 2013年9月生産

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	定期交換部品		1	式	49,000	49,000
1-2	エアープンプゴム足		4	個	600	2,400
1-3	本体ゴム足		2	個	1,750	3,500
					①小計	54,900
2-1	部品交換工賃		0.6	H	9,000	5,400
2-2	オゾン発生量の確認		0.3	H	9,000	2,700
2-3	内外部点検・調整・運転検査・清掃		0.5	H	9,000	4,500
					②小計	12,600
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
					③小計	8,000
					①②③計	75,500
4-1	値引					▲ 500
同梱品:電源コード						
定価					合計	75,000
仕切価格		×0.70				52,500

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

發 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。

2019

8月26日

ご署名

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

株式会社IHIトレーディング

TEL

第一營業部 TEL 03-3213-76

IT 注册 75-0169



元払

19年 9月 3日

福山通運

荷物領収原票

お届先
(03)5551-0109
東京都中央区
築地4-11-5
東急ステイ築地
御担当者様

受領印

様

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
OS-22 010561
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8336-4746

サービスG 富田



30kg

a 7 7 8 3 3 6 4 7 4 6 0 1 a 発店 517 1個口

お届先
(03)5551-0109
東京都中央区
築地4-11-5
東急ステイ築地
御担当者様

様

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
OS-22 010561
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8336-4746

サービスG 富田



a 7 7 8 3 3 6 4 7 4 6 0 1 a 発店517 No. 6474

1 / 1 個

荷 札 元払

19年 9月 3日

福山通運

点検、整備報告書 1 / 2

2019 年 9 月 2 日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社 I H I アグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先	納入先	株式会社 I H I トレーディング 様	機 種	O S - 2 2
客 先	代 理 店	株式会社 千代田組 様	機 番	0 1 0 5 6 1
環 営	ユーザー名	東急スティサービス株式会社 様	製造年月日	平成 25 (2013) 年 9 月
メ	修 理 者	富田	アワメータ	
環	計	返 送 先	東急スティサービス株式会社 様	発 送 日
品				2019 年 9 月 3 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置（受付日 2019 年 8 月 8 日）

点検依頼 （カビ臭く、オゾンの匂いがしない。）

運転切換スイッチ不良。前面下のクッションゴムが欠損。

（点検結果・処置）

1. スイッチ：コマンド（空気清浄機能とオゾンくん蒸の切換スイッチ）は固定リングの緩みがありました。スイッチ自体は故障していませんでしたので固定し直しました。
2. 定期交換部品は、劣化により「かび臭い特有の異臭」がしていましたので交換しました。
オゾンの匂いがしない原因は、経年使用で、オゾン反応器に不純物が堆積していました。通水洗浄で機能は復旧しました。
3. エアーポンプのゴム足が、4 本中 2 本切れていたことにより、エアーポンプの一部が筐体と接触した状態でした。
（エアーポンプを宙に浮かせ、作動時の振動を筐体に共振させない為の部品）
エアーポンプ作動時に共振音が発生して、異音の原因になりますのでゴム足の交換を行いました。
4. 本体ゴム足（依頼内容の前面下のクッションゴムです）は、左右ともに脱落していましたので、取付けました。

承認

その他

若
19.9.2
井

付属品；電源コード

審査

交換部品

若
19.9.2
井

部品番号

部品名称

数量

備 考

定期交換部品

1 式

エアーポンプゴム足

4 本

本体ゴム足

2 個

作成

富
19.9.2
田

点検、整備報告書 2/2

2019年9月2日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社 I H I アグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先	納入先	株式会社 I H I トレーディング 様	機 種	OS-22
客 先	代 理 店	株式会社 千代田組 様	機 番	010561
環営メ	ユーザー名	東急スティサービス株式会社 様	製造年月日	平成 25 (2013) 年 9 月
環 品	修 理 者	富田	アワメータ	
計	返 送 先	東急スティサービス株式会社 様	発 送 日	2019 年 9 月 3 日

点検、処置内容

[2] 運転検査


1. 空気清浄運転 正常
2. オゾンくん蒸（脱臭）運転 正常
3. オゾン発生量の確認 合格
流量 13.0 L/min オゾン濃度 360 ppm オゾン発生量 0.60 g/h
（規格 オゾン発生量 0.4 g/h 以上）
4. 絶縁抵抗・耐電圧試験 合格

承認	
若 19.9.2 井	
審査	
若 19.9.2 井	
作成	
富 19.9.2 田	

交 換 部 品

顧客名	東急スティサービス株式会社 様			作成日	2019年9月2日
機 種	OS-22	機 番	010561	製造日	平成25(2013)年9月

1 定期交換部品

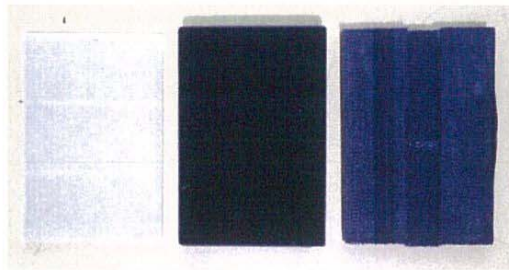

左側 プレフィルター
中央 オゾン分解触媒
右側 脱臭触媒

2 エアーポンプゴム足



3 本体ゴム足

交換前



交換後



スイッチ:コマンド(運転切換スイッチ)

修理前(装置受け取り時)



修理後



承認

若
19.9.-2
井

審査

若
19.9.-2
井

作成

審
19.9.-2
田