

No. M-19-123

御見積書

岡-19-088

2019年5月20日

株式会社 IHIトレーディング
水落様株式会社 IHIアグリテック
環境プロジェクト部サービスグループ
岡山県岡山市東区西大寺新地170番6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030下記の通りお見積もいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

件名: オゾンくん蒸脱臭装置(OS-22)点検・修理

御見積金額 ¥30,100

課長	審査	作成
若 19.5.20 井	若 19.5.20 井	審 19.5.20 田

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月伝票No. :
受付日 : 2019年5月13日
貴社名 :
貴社名 : エクシブ伊豆 様
機種名 : OS-22 / 010534号機 2011年6月生産

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	ワイヤーハーネス		1	本	17,100	17,100
1-2	スイッチ:コマンド		1	個	2,280	2,280
1-3	エアーポンプゴム足		4	本	600	2,400
					小計	21,780
2-1	部品交換工賃		1	H	9,000	9,000
2-2	内外部点検・調整・運転検査・清掃		0.5	H	9,000	4,500
					小計	13,500
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
					小計	8,000
4-1	値引					▲ 280
同梱品:電源コード(2Pアダプター付)・ハンドル						
定価					合計	43,000
仕切価格					×0.70	30,100

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発注書

上記見積もり内容にて発注いたします。

2019


6月4日

ご署名

東京都千代田区有明一丁目12番17

株式会社 IHIトレーディング

TEL 第一営業部 TEL 03-3213-7622

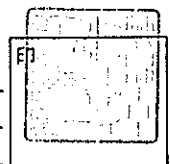

17-24号: 05-0059

元払

19年 6月 10日

◎福山通運

荷物領収原票

(0557)51-2384

お 静岡県伊東市
届 富戸1317-5243け エクシブ伊豆
先 北澤様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11H3000-067
OS-22 010534
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8335-8925

サービスG 富田



30kg

a 7 7 8 3 3 5 8 9 2 5 0 1 a 発店 517 1個口

←ここからはがしてください (ドライバーの方へ) この荷札は送り状兼用 (領収原票) です

(0557)51-2384
お 静岡県伊東市
届 富戸1317-5243け エクシブ伊豆
先 北澤様

様

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11H3000-067
OS-22 010534
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8335-8925

サービスG 富田



a 7 7 8 3 3 5 8 9 2 5 0 1 a 発店517 No. 5892

1 / 1 個

荷 札 元払

19年 6月 10日

◎福山通運

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2019年6月10日

株式会社 I H I アグリテック

配布先	納入先	株式会社 I H I トレーディング 様	機 種	OS-22
客 先	代 理 店	株式会社 J T B 商事 様	機 番	010534
環 境	ユーザー名	エクシブ伊豆 様	製造年月日	平成 23 (2011) 年 6 月
品	修 理 者	富田	アワメータ	
計	返 送 先	エクシブ伊豆 様	発 送 日	2019 年 6 月 10 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置（受付日 2019年5月13日）

電源が入らない。

（点検結果・処置）

- ワイヤーハーネスの断線により、通電出来ない状態でした。
ワイヤーハーネスの交換を行いました。
- スイッチ：コマンド（空気清浄機能とオゾンくん蒸の切換スイッチ）を
固定するリングとスイッチ本体のネジ山がつぶれ固定出来なくなっていましたので
スイッチ：コマンドの交換を行いました。
- エアーポンプのゴム足が、4本全て切れていたことにより、
エアーポンプが筐体と接触した状態でした。
（エアーポンプを宙に浮かせ、作動時の振動を筐体に共振させない為の部品）
エアーポンプ作動時に共振音が発生して、異音の原因になりますので
ゴム足の交換を行いました。

[2] 運転検査

- 空気清浄運転 正常
- オゾンくん蒸（脱臭）運転 正常
- オゾン発生量の確認 合格
流量 10.5 L/min オゾン濃度 360 ppm オゾン発生量 0.48 g/h
（規格 オゾン発生量 0.4 g/h 以上）
- 絶縁抵抗・耐電圧試験 合格

[3] その他

定期交換部品は、若干目詰まり気味のようなので、早めの交換をお願いします。

承認 若 19.6.10 井	その他			
	付属品；電源コード（2Pプラグ付）・ハンドル			
審査 若 19.6.10 井	交 換 部 品			
	部品番号	部品名称	数量	備 考
		ワイヤーハーネス	1本	
		スイッチ：コマンド	1個	
作成		エアーポンプゴム足	4本	
富田				