

图-19-015

株式会社 IHI トレーディング
水落 様

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

2019年1月28日

株式会社 IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

件 名: eZ-100 点検・修理

御見積金額	¥46,060
-------	---------

課長	審査	作成
若 '19.1.28 下	若 '19.1.28 井	富 '19.1.28 田

不氣

御支払条件	:	貴社慣行払い	伝票No.	:	
納入場所	:	貴社指定場所	受付日	:	2019年1月21日
見積有効期限	:	発行後3ヶ月	貴社名	:	
			顧客名	:	丘珠明陽医院 様
			機種名	:	eZ-100 / 010640号機 2014年11月製造

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	定期交換部品		1	式	44,300	44,300
					小計	44,300
2-1	部品交換工賃		0.5	H	9,000	4,500
2-2	内外部点検・調整・運転検査・清掃		1	H	9,000	9,000
					小計	13,500
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
					小計	8,000
同梱品:リモコン・電源コード						
定価					合計	65,800
仕切価格		×0.70				46,060

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

發 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。 2月13日

(T 注册: 174-6426)


ご署名

東京都千代田区有明町一丁目12番1号

株式会社IHIトレーディング

TEL

03-3213-17622

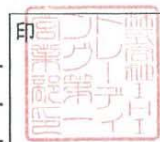

472番: 07884

キャスター付仕様でした
 輸送事故防止の為
 キャスター取外しで発送しています

元払		19年 2月 22日	◎福山通運
荷物領収原票			
(011)728-6162			
お届け先	北海道札幌市北区 北11条西4丁目	受領印	
株式会社 ムトウ 営業二課 犬飼課長	様		
(086)944-6510 岡山県岡山市東区 西大寺新地170番6 ㈱IHIアグリテック 11	H3000-067 eZ-100 010640 点検・修理完了機 丘珠明医院様 ㈱ムトウ様 注番 26260		
お問い合わせ番号: 77-8335-1726		サービスG 富田	
		30kg	
a-778335172601a		発店 517 1個口	

(011)728-6162			
お届け先	北海道札幌市北区 北11条西4丁目		
株式会社 ムトウ 営業二課 犬飼課長	様		
(086)944-6510 岡山県岡山市東区 西大寺新地170番6 ㈱IHIアグリテック 11	H3000-067 eZ-100 010640 点検・修理完了機 丘珠明医院様 ㈱ムトウ様 注番 26260		
お問い合わせ番号: 77-8335-1726		サービスG 富田	
		1 / 1 個	
a 778335172601a		発店517 No. 5172	

荷 札 元払 19年 2月 22日 ◎福山通運

点検、整備報告書 1/2

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2019年2月21日

株式会社 I H I アグリテック

配布先	納入先	株式会社 I H I 様	機 種	E Z - 1 0 0
客 先	代理店名	株式会社 ムトウ 様	機 番	0 1 0 6 4 0
環営メ	顧 客 名	丘珠明陽医院 様	製造年月日	平成 25 (2014) 年 11 月
環 品	修 理 者	富 田	アワメータ	
計	返 送 先	株式会社 ムトウ 様	発 送 日	2019 年 2 月 22 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2019 年 1 月 21 日)

オゾンランプ点滅。

(点検結果・処置内容)

1. 装置受け取り時、オゾンランプ点滅状態でした。リセット後は正常に作動しましたので
下記の原因が考えられます。

くん蒸使用時に、停電・瞬間停電等の原因で電源供給が停止され、その後復旧した際に
通常は、放出したオゾンの分解モードの状態になり (循環ファンが作動する状態)

リモコンの「くん蒸停止」ボタンの長押しで停止させて、装置自体の機能を
リセットさせれば、その後は通常の使用が可能になります。

(この状態になった場合、この操作以外リモコンの機能は使用できません。)

ただし、停電・瞬間停電等からの復旧時に「オゾンランプ点滅」状態に
なる事があります。原因として、全ての電装部品が同時に停止しても
コントローラー (制御基板) のコンデンサーの蓄電により、コントローラーのみが
作動した状態になります。これにより、くん蒸システムがコントローラーの電源遮断
よりも早く停止する事から、エラーと判断することによるものです。

この症状は、通常運転では発生することはありません。

ごく稀にですが、停電・瞬間停電等の復旧時にこの症状が発生した場合は
リモコンの「モード」ボタン長押しで解除できます。

その他

承認

若
19.2.21
井

付属品 ; 電源コード・リモコン

交換部品

審査

若
19.2.21
井

部品番号

部品名称

数量

備 考

定期交換部品

1 式

作成

富
19.2.21
田

点検、整備報告書 2/2

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。


2019年2月21日

株式会社 I H I アグリテック

配布先	納入先	株式会社 I H I 様	機種	EZ-100
客先	代理店名	株式会社 ムトウ 様	機番	010640
環営メ	顧客名	丘珠明陽医院 様	製造年月日	平成 25 (2014) 年 11 月
環品	修理者	富田	アワメータ	
計	返送先	株式会社 ムトウ 様	発送日	2019年2月22日

点検、処置内容

2. 定期交換部品劣化していましたので、交換しました。

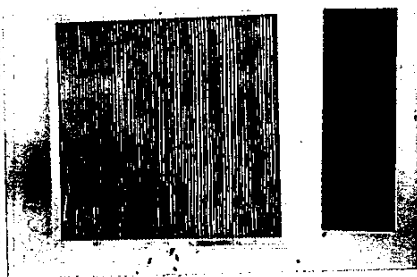

左側：フィルターキット
右側：プレフィルター
フィルターキット表面にかなり汚れがあり臭いもありました。

[2] 運転検査

1. 吸引運転作動確認・・・正常
流量 7.0 L/min オゾン濃度 25 ppm オゾン発生量 22.5 mg/h (規格 15 mg/h)
2. くん蒸運転作動確認・・・正常
流量 21.0 L/min オゾン濃度 360 ppm オゾン発生量 970 mg/h (規格 540 mg/h 以上)
3. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・合格

その他

承認				
若 19.2.21 井				
審査	交換部品			
若 19.2.21 井	部品番号	部品名称	数量	備考
作成				
富 19.2.21 田				