

[圖]-19-228B

2019年10月27日

株式会社IHITレーディング 御中

株式会社 IHIアグリテック

環境プロジェクト部サービスグループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

件 名: オゾンくん蒸脱臭装置(OS-22)点検・修理

御見積金額	¥19,530
-------	---------

課長	審査	作成
環PJ営業 2019/10/27 若井	環PJ営業 2019/10/27 若井	環PJサービス 2019/10/27 富田

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. :
 受付日 : 2019年10月15日
 貴社名 :
 貴社名 : ホテルレオパレス札幌 様
 機種名 : QS-22 / 010562号機 2013年9月生産

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	エアーポンプゴム足		4	個	600	2,400
1-2	本体ゴム足		2	個	1,750	3,500
1-3	電源コード		1	本	3,200	3,200
					①小計	9,100
2-1	部品交換工賃		0.4	H	9,000	3,600
2-2	オゾン発生量の確認		0.3	H	9,000	2,700
2-3	内外部点検・調整・運転検査・清掃		0.5	H	9,000	4,500
					②小計	10,800
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
					③小計	8,000
					①②③計	27,900
同梱品:電源コード・ハンドル・ハンドル固定ネジ4本						
定価					合計	27,900
仕切価格						×0.70
						19,530

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

發 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。 (0月 31日)


17-注4 75-0276

ご署名

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

株式会社IHIトレーディング

TEL 第一営業部 TEL 03-3213-7622

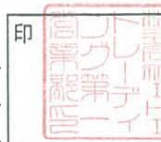

荷物領収原票 元払 19年 11月 5日 福山通運

(011)272-0555

お 北海道札幌市中央区
届 南2条西8-6-1

け ホテルレオパレス札幌
先 豊島様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
OS-22 010562
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8336-9042

サービスG 富田



30kg

a 7 7 8 3 3 6 9 0 4 2 0 1 a 発店 517 1個口
←ここからがしてください

(011)272-0555
お 北海道札幌市中央区
届 南2条西8-6-1

け ホテルレオパレス札幌
先 豊島様

様

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
OS-22 010562
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8336-9042

サービスG 富田



a 7 7 8 3 3 6 9 0 4 2 0 1 a 発店517 No. 6904

1 / 1 個

荷 札 元払

19年 11月 5日 福山通運

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2019 年 11 月 4 日

株式会社 I H I アグリテック

配布先	納入先	株式会社 I H I トレーディング 様	機 種	OS-22
客 先	代 理 店	株式会社 ストック 様	機 番	010562
環営メ	ユーザー名	ホテルレオパレス札幌 様	製造年月日	平成 25 (2013) 年 9 月
環 品	修 理 者	富田	アワメータ	
計	返 送 先	ホテルレオパレス札幌 様	発 送 日	2019 年 11 月 5 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置 (受付日 2019 年 10 月 15 日)

点検依頼。

(点検結果・処置)

1. エアーポンプのゴム足が切れていましたので、4 本全て交換しました・
していただきましたので、エアーポンプのゴム足を交換しました。
(ゴム足は共振音防止の為、ポンプを宙に浮かせる役目をしています。)
2. 本体ゴム足左右共に割れがあり、欠損していただきましたので、交換しました。
3. 電源コードの装置側との接続部に上下方向にかなりのガタつきがありました。
今後、ガタつきがおおきくなれば、通電不良の原因になりますので
予防措置で交換しました。

[2] 運転検査

1. 空気清浄運転 正常
2. オゾンくん蒸 (脱臭) 運転 正常
3. オゾン発生量の確認 合格

流量 11.0 L/min オゾン濃度 450 ppm オゾン発生量 0.63 g/h
(規格 オゾン発生量 0.4 g/h 以上)

4. 絶縁抵抗・耐電圧試験 合格

承認	その他		
環PJ営業 2019/11/04 若井	付属品; 電源コード (新品) ・ハンドル・ハンドル固定ネジ 4 本・2 P プラグ		
審査	交換部品		
環PJ営業 2019/11/04 若井	部品番号	部品名称	数量
		エアーポンプゴム足	4 個
		本体ゴム足	2 個
作成		電源コード	1 本
環PJサービス 2019/11/04 富田			