

[图]-19-105 B

株式会社 IHI トレーディング 御中

2019年6月11日

株式会社 IHIアグリテック

環境プロジェクト部サービスグループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

件 名: オゾンくん蒸脱臭装置(OS-22)点検・修理

御見積金額	¥18,900
-------	---------

課長	審査	作成
若 '9.6.11 井	若 '9.6.11 井	富 '9.6.11 田

樣

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. :
 受付日 : 2019年6月7日
 貴社名 : 株式会社 IHI 北陸支社 様
 貴社名 : あへの風 様
 機種名 : OS-22 / 010602号機 2014年12月生産

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	スイッチ:コマンド		1	個	2,280	2,280
1-2	エアーポンプゴム足		4	個	600	2,400
1-3	本体ゴム足		2	個	1,750	3,500
					①小計	8,180
2-1	部品交換工賃		0.8	H	9,000	7,200
2-2	内外部点検・調整・運転検査・清掃		0.5	H	9,000	4,500
					②小計	11,700
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
					③小計	8,000
					①②③計	27,880
4-1	値引					▲ 880
同梱品:電源コード(2Pプラグ付)・ハンドル						
定価					合計	27,000
仕切価格		×0.70				18,900

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

發 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。 6月19日

2019

6月19日


1732 175-0085

ご署名

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

株式会社 I H I トレーディング

TEL 第一営業部 TEL 03-3213-7622

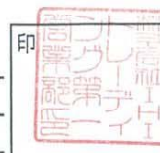

元払

19 年 6 月 27 日

福山通運

荷物領収原票

(0767) 62-3333

お届先 石川県七尾市和倉町和歌崎 8-1

株式会社加賀屋 茶寮の宿
あえの風 板谷様

受領印

(086) 944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地 170 番 6
株 I H I アグリテック
11

H 3 0 0 0 - 0 6 7
O S - 2 2 0 1 0 6 0 2
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8336-0082

サービス G 富田



30kg

0 0 8 2 0 1 a 発店 517 1 個口

ドライバーの方へ: この荷物は送り状兼用 (領収原票) です

(0767) 62-3333

お届先 石川県七尾市和倉町和歌崎 8-1

株式会社加賀屋 茶寮の宿
あえの風 板谷様

(086) 944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地 170 番 6
株 I H I アグリテック
11

H 3 0 0 0 - 0 6 7
O S - 2 2 0 1 0 6 0 2
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8336-0082

サービス G 富田



a 7 7 8 3 3 6 0 0 8 2 0 1 a 発店 517 No. 6008

1 個

荷 札 元払

毎 月 2 回

福山通運

点検、整備報告書

2019年6月26日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社 I H I アグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先	納入先	株式会社 I H I トレーディング 様	機 種	OS-22
客 先	代 理 店	株式会社 I H I 北陸支社 様	機 番	010602
環営メ	ユーザー名	株式会社加賀屋 茶寮の宿 あえの風 様	製造年月日	平成26(2014)年12月
環 品	修 理 者	富田	アワメータ	
計	返 送 先	株式会社加賀屋 茶寮の宿 あえの風 様	発 送 日	2019年6月27日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置（受付日 2019年6月7日）

スイッチの修理。

（点検結果・処置）

1. スイッチ：コマンド（空気清浄機能とオゾンくん蒸の切換スイッチ）を固定するリングとスイッチ本体のネジ山がつぶれ固定出来なくなっていましたので
スイッチ：コマンドの交換を行いました。
2. エアーポンプのゴム足が、4本中2本切れていたことにより、
エアーポンプの一部が筐体と接触した状態でした。
（エアーポンプを宙に浮かせ、作動時の振動を筐体に共振させない為の部品）
エアーポンプ作動時に共振音が発生して、異音の原因になりますので
ゴム足の交換を行いました。
3. 本体ゴム足は、左側は一部欠落があり、右側は割れがありましたので、交換しました。

[2] 運転検査

1. 空気清浄運転 正常
2. オゾンくん蒸（脱臭）運転 正常
3. オゾン発生量の確認 合格
流量 12.0 L/min オゾン濃度 330 ppm オゾン発生量 0.51 g/h
（規格 オゾン発生量 0.4 g/h 以上）
4. 絶縁抵抗・耐電圧試験 合格

承認

その他

若
2019/06/26
井

付属品；電源コード（2Pプラグ付）・ハンドル・ハンドル固定用ネジ4本

審査

交換部品

若
2019/06/26
井

部品番号

部品名称

数量

備 考

スイッチ:コマンド

1個

エアーポンプゴム足

4本

本体ゴム足

2個

作成

富
2019/06/26
田

交 換 部 品					
顧客名	株式会社加賀屋 茶寮の宿 あへの風 様			作成日	2019年6月26日
機 種	OS-22	機 番	010602	製造日	平成26(2014)年12月

1 スイッチ:コマンド

装置受け取り時状態



部品交換後

ネジ山がつぶれた状態

固定リング・ツマミ紛失状態

2 エアーポンプゴム足

交換後



4本中2本が切れていた状態

3 本体ゴム足

交換前

交換後



左側

右側

左側

右側



承認

若
2019/06/26
井

審査

若
2019/06/26
井

作成

富
2019/06/26
田