

No.M-18-285

御見積書

岡-18-198

株式会社 IHI トレーディング

水落 様

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

2018年10月15日

株式会社 IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

件名: オゾン脱臭除菌装置DH-5D 点検・修理

御見積金額

¥51,310

課長	審査	作成
若 18.10.15 田	若 18.10.15 田	審 18.10.15 田

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. :
受付日 : 2018年10月3日
貴社名 :
顧客名 : ダイワロイネットホテル名古屋太閤通口 様
機種名 : DH-5D 000060号機 2013年6月製造
DH-5Dブンカイユニット 000042号機 2014年7月製造

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	ブンカイケーブル	DH-5D⇒オゾン分解ユニット	1	本	10,500	10,500
1-2	オゾン発生器	DH-5D	2	本	6,000	12,000
1-3	オゾン分解触媒	DH-5D	1	個	2,800	2,800
1-4	プレフィルター1	DH-5D	1	枚	500	500
1-5	プレフィルター2	DH-5D	1	枚	500	500
1-6	オゾン分解触媒(3枚/1セット)	DH-5Dオゾン分解ユニット	1	式	18,900	18,900
1-7	プレフィルター (2枚/1セット)	DH-5Dオゾン分解ユニット	1	式	2,100	2,100
					小計	47,300
2-1	部品交換工賃	DH-5D	0.6	H	9,000	5,400
2-2	部品交換工賃	DH-5Dオゾン分解ユニット	0.4	H	9,000	3,600
2-3	内外部点検・運転検査・清掃		1	H	9,000	9,000
					小計	18,000
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
					小計	8,000
同梱品: ブンカイケーブル						
定価					合計	73,300
仕切価格					×0.70	51,310

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発注書

2018

上記見積もり内容にて発注いたします。 11月 12日


ご署名

東京都千代田区有明一丁目12番1号

株式会社 IHI トレーディング

TEL

第一営業部 TEL 03-3213-7622

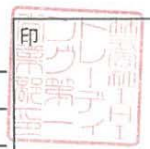

11月12日

74-0297

58700

鈴木 夕佳里

差出人: 水落 淑
送信日時: 2018年11月12日月曜日 13:13
宛先: 鈴木 夕佳里
CC: 富田 雅裕; 深井 良和; 閑井 健次
件名: 【注文書送付】ダイワロイネットホテル名古屋太閤通口向けのDH-5D点検修理
添付ファイル: 20181112130810.pdf

IAT 鈴木様

いつもお世話になります。
首題の件、注文書を送付いたします。

お手数ですが、出荷の際には送り状をFAX願います。

< 修理機返却先 >
ダイワロイネットホテル名古屋太閤通口 平山 文野様
〒453-0015
愛知県名古屋市中村区椿町18-10
Tel : 052-459-3155

IAT 富田様
出荷日確定しましたらご連絡をお願いします。

IT 水落

From: 富田 雅裕
Sent: Monday, October 15, 2018 6:06 PM
To: 水落 淑
Subject: RE: 【相談】ダイワロイネットホテル名古屋太閤通口向けのDH-5D不具合の件

IT
水落様

平素よりお世話になってます
ダイワロイネットホテル名古屋太閤通口
DH-5Dの修理見積書送ります。

エラーは、分解異常で
原因は、ブンカイケーブルの不具合（コネクター部の破損と思われます）

エラー内容・原因共に、今年の2月に装置受け取り時と同じ状態です
別途添付に写真にあるようにケーブルのコネクター部が傷んでいます
（正常なブンカイケーブルをつなぐとエラーは出ません）

取り外しの際コネクター部ではなく、ケーブル自体を持って引き抜いているんですかねえ。

見積は前回2月に送付した内容と同じものです
今回はブンカイケーブルの費用の値引きは入れていません
オゾン反応器とか、分解触媒とか、そろそろ交換して頂きたいです。

宜しく願います。

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。
装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2018 年 11 月 16 日
株式会社 I H I アグリテック

配布先	納入先	株式会社 I H I トレーディング 様	機 種	DH-5D/DH-5Dブンカイユニット
客 先	1		機 番	000060 / 000042
環営メ	1	代理店名	製造年月日	DH-5D 2013 年 6 月
環 品	1	顧 客 名	製造年月日	ブンカイユニット 2014 年 7 月
		修 理 者	発 送 日	2018 年 11 月 16 日
計	3	返 送 先		

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2018 年 10 月 3 日)

分解異常ランプ点灯。

[2] 点検結果・処置

1. 同梱のブンカイケーブルを使用したところ、症状の確認が取れました。
ブンカイケーブル内での断線等が原因と思われます。結果、DH-5Dと
ブンカイユニット間の通信に不具合が生じ、分解異常ランプ点灯に
なったと思われます。ブンカイケーブルを新品に交換しました。

2. DH-5Dとブンカイユニット共に定期交換部品交換しました。

DH-5D

オゾン発生器 2 本 ・ オゾン分解触媒 1 枚 ・ フィルター 1 ・ フィルター 2

ブンカイユニット

オゾン分解触媒 3 枚 ・ プレフィルター 2 枚

[3] 運転検査

DH-5D

1. くん蒸運転・・・正常

2. タイマーリセット実施

ブンカイユニット

1. 分解作動状態・・・正常

その他

附属品； 電源コード・ブンカイケーブル（新品）

承認

若

18.11.16

井

審査

若

18.11.16

井

作成

富

18.11.16

田

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備 考
	ブンカイケーブル	1 本	
	オゾン発生器	2 本	DH-5D
	オゾン分解触媒	1 枚	DH-5D
	プレフィルター 1	1 枚	DH-5D
	プレフィルター 2	1 枚	DH-5D
	オゾン分解触媒	3 枚	ブンカイユニット
	プレフィルター	2 枚	ブンカイユニット

元払 18年 11月 16日 福山通運

荷物領収原票		18年 11月 16日		福山通運	
(052)459-3155					
お届け先	愛知県名古屋市中村区 椿町18-10	受領印			
ダイワロイネットホテル 名古屋太閤通口 平山様		様			
(086)944-6510 岡山県岡山市東区 西大寺新地170番6 ㈱IHIアグリテック 11		H3000-067 DH-5D 000060 ブンカイユニット 000042 点検・修理完了機			
お問い合わせ番号: 77-8334-5695		サービスG 富田			
				18kg	
a 7 7 8 3 3 4 5 6 9 5 0 1 a		発店 517		2個口	

(052)459-3155					
お届け先	愛知県名古屋市中村区 椿町18-10				
ダイワロイネットホテル 名古屋太閤通口 平山様		様			
(086)944-6510 岡山県岡山市東区 西大寺新地170番6 ㈱IHIアグリテック 11		H3000-067 DH-5D 000060 ブンカイユニット 000042 点検・修理完了機			
お問い合わせ番号: 77-8334-5695		サービスG 富田			
				1 / 2 個	
a 7 7 8 3 3 4 5 6 9 5 0 1 a		発店517 No. 4569			

荷 札 元払 18年 11月 16日 福山通運

(052)459-3155					
荷受人	愛知県名古屋市中村区 椿町18-10			B4530015B 18年11月16日	
ダイワロイネットホテル 名古屋太閤通口 平山様		様		福山通運	
荷 物 番 号				A 7 7 8 3 3 4 5 6 9 5 0 2 A	
岡山県岡山市東区 西大寺新地170番6 ㈱IHIアグリテック 11 (086)944-6510				発店: 517 元	
荷送人		個 数		2 / 2 NO.4569	
品 名	H3000-067 DH-5D 000060 ブンカイユニット 000042 点検・修理完了機				
記 事	サービスG 富田	荷 札			