修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号	02-76118	No. ２０１２１６

配布先	
客先	1
環営	1
環品	1
計	3

納入先	新鋭工業株式会社　東京支店　　殿			機種	ＯＥＤ－１０００
顧客名	やすだクリニック　様			機番	１００４７９
所在地	東京都杉並区荻窪 1-58-10			納入日	2012 年 04 月 04 日
点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	2020 年 10 月 20 日
返送先	納入先と同じ			出荷日	2020 年 12 月 11 日

修理依頼・不具合内容

水漏れ　（エアポンプ側に水たまり）

不具合原因（故障箇所）と処置

［１］点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水槽下側にある継手（ﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞASSY）のパッキンとナットが劣化していました。
この部品が水漏れの原因でした。
このほかに、劣化した部品を交換して復旧いたしました。

写真１：ドレンバルブASSY、コントロール基板

写真２：配管チューブ、パッキン

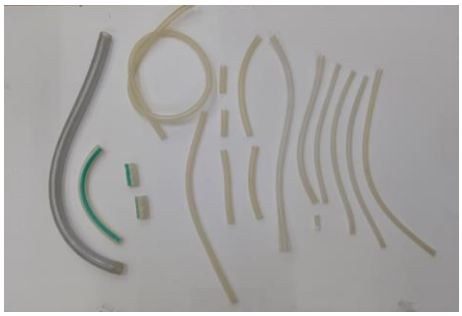

［２］修理・点検内容

１：部品交換・・写真と下表をご参照ください
２：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.73 ppm・・正常
３：出荷時の装置情報
交換後運転回数 3→0　殺菌：202、殺菌＋ｱﾙｺｰﾙ：0、ﾘｰｸﾁｪｯｸ：0
自己洗浄：1、ｱﾙｺｰﾙ単独：0、エア単独：3

承認	責任技術者	作成
松 '20.12.17 永	中 '20.12.16 澤	R02.12.16 中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	ドレンバルブＡＳＳＹ	1	
2	コントロール基板	1	予防交換　0209 LED3.3V
3	配管チューブ、パッキン	１式	

（株）ＩＨＩアグリテック　（旧社名 IHIｼﾊﾞｳﾗ）
岡山県岡山市東区西大寺新地１７０－６　TEL:086-944-6528