

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 110204

配布先	納入先	新鋭工業（株） 東京支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	東京都三鷹市牟礼7-1-24			機番	000165
環営	ユーザー名	天神前クリニック 様			納入日	平成15年8月22日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成22年11月13日
	返送先	納入先と同じ			発送日	平成23年2月4日
計	3					

修理依頼・苦情内容

多量の水漏れ

平成22年11月8日 現地にて洗浄槽の割れが原因と判明（渡辺作業）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

洗浄槽の底部に亀裂が発生して水漏れしました。

亀裂の原因は推定になりますが、衝撃など大きな外力で亀裂が生じたものと思われます。

この修理と併せて総合点検契約（平成21年7月）の半年点検を実施しました。

写真1：亀裂部拡大

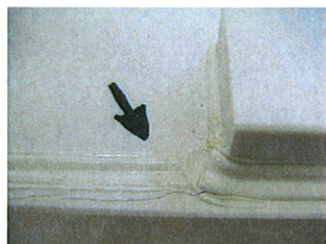


写真2：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

1. 部品交換：下表をご参照ください。

2. オゾン水濃度測定：0.43～0.54mg/L・・・正常

3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常

酸素濃度：95.0% 酸素流量：0.74L/min 圧力：0.100～0.176MPa

4. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

交換部品

承認				
江23.2-4口				
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
江23.2-4口		洗浄槽	1	
		水位レベルセンサー	3	LVL、LVH1、LVH2
作成		オゾンセンサー	1	総合点検契約に基づく交換
		フィルター1	1	総合点検契約に基づく交換
H23.2.4				
中澤				